

PT-36R

Torche mécanisée de découpe au plasma



Manuel d'instructions (FR)

**ASSUREZ-VOUS QUE CETTE INFORMATION EST DISTRIBUÉE À L'OPÉRATEUR.
VOUS POUVEZ OBTENIR DES COPIES SUPPLÉMENTAIRES CHEZ VOTRE FOURNISSEUR.**


ATTENTION

Les INSTRUCTIONS suivantes sont destinées aux opérateurs qualifiés seulement. Si vous n'avez pas une connaissance approfondie des principes de fonctionnement et des règles de sécurité pour le soudage à l'arc et l'équipement de coupage, nous vous suggérons de lire notre brochure « Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting and Gouging, » Formulaire 52-529. Ne permettez PAS aux personnes non qualifiées d'installer, d'opérer ou de faire l'entretien de cet équipement. Ne tentez PAS d'installer ou d'opérer cet équipement avant de lire et de bien comprendre ces instructions. Si vous ne comprenez pas bien les instructions, communiquez avec votre fournisseur pour plus de renseignements. Assurez-vous de lire les Règles de Sécurité avant d'installer ou d'opérer cet équipement.

RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

Cet équipement opérera conformément à la description contenue dans ce manuel, les étiquettes d'accompagnement et/ou les feuillets d'information si l'équipement est installé, opéré, entretenu et réparé selon les instructions fournies. Vous devez faire une vérification périodique de l'équipement. Ne jamais utiliser un équipement qui ne fonctionne pas bien ou n'est pas bien entretenu. Les pièces qui sont brisées, usées, déformées ou contaminées doivent être remplacées immédiatement. Dans le cas où une réparation ou un remplacement est nécessaire, il est recommandé par le fabricant de faire une demande de conseil de service écrite ou par téléphone chez le Distributeur Autorisé de votre équipement.

Cet équipement ou ses pièces ne doivent pas être modifiés sans permission préalable écrite par le fabricant. L'utilisateur de l'équipement sera le seul responsable de toute défaillance résultant d'une utilisation incorrecte, un entretien fautif, des dommages, une réparation incorrecte ou une modification par une personne autre que le fabricant ou un centre de service désigné par le fabricant.

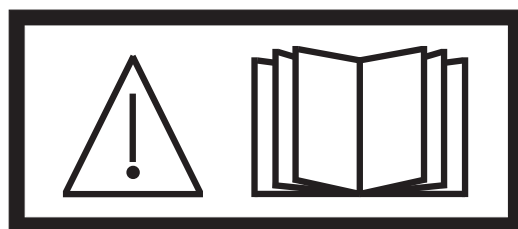

**ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE LE MANUEL D'UTILISATION AVANT
D'INSTALLER OU D'OPÉRER L'UNITÉ.**

PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES !

TABLE DES MATIÈRES

Section / Titre	Page
1.0 Précautions de sécurité.....	5
2.0 Description	7
2.1 Généralités	7
2.2 Étendue.....	7
2.3 Kit d'options disponible	7
2.4 Accessoires optionnels :.....	7
2.5 Caractéristiques techniques de la PT-36.....	11
3.0 Installation.....	13
3.1 Raccordement de la torche au système à gaz plasma.....	13
3.2 Installation de la torche à la machine	15
4.0 Fonctionnement.....	17
4.1 Installation	19
4.2 Qualité de la coupe	19
4.3 Circulation des flux dans la torche	24
5.0 Maintenance.....	25
5.1 Introduction	25
5.2 Démontage des pièces avant de la torche	26
5.3 Démontage des pièces avant de la torche (pour les plaques épaisses de production)	29
5.4 Assemblage des pièces avant de la torche	32
5.5 Assemblage des pièces avant de la torche (pour les plaques épaisses de production).....	33
5.6 Corps de la torche	35
5.7 Démontage et remplacement du corps de la torche.....	36
5.8 Réduction de la durée de vie des consommables	38

TABLE DES MATIÈRES

1.0 Précautions de sécurité

Les utilisateurs du matériel de soudage et de coupage plasma ESAB ont la responsabilité ultime d'assurer que toute personne qui opère ou qui se trouve dans l'aire de travail observe les précautions de sécurité pertinentes. Les précautions de sécurité doivent répondre aux exigences applicables à ce type de matériel de soudage ou de coupage plasma. Les recommandations suivantes doivent être observées en plus des règles standard qui s'appliquent au lieu de travail.

Tous les travaux doivent être effectués par un personnel qualifié possédant de bonnes connaissances par rapport au fonctionnement du matériel de soudage et de coupage plasma. Un fonctionnement incorrect du matériel peut produire des situations dangereuses qui peuvent causer des blessures à l'opérateur ou des dommages au matériel.

1. Toute personne travaillant avec le matériel de soudage ou de coupage plasma doit connaître :
 - son fonctionnement;
 - l'emplacement des interrupteurs d'arrêt d'urgence;
 - sa fonction;
 - les précautions de sécurité pertinentes;
 - les procédures de soudage et/ou de coupage plasma.
2. L'opérateur doit assurer que :
 - seules les personnes autorisées à travailler sur l'équipement se trouvent dans l'aire de travail lors de la mise en marche de l'équipement;
 - toutes les personnes dans l'aire de travail sont protégées lorsque l'arc est amorcé.
3. Le lieu de travail doit être :
 - aménagé convenablement pour acquérir le matériel en toute sécurité;
 - libre de courants d'air.
4. Équipement de sécurité personnelle
 - Vous devez toujours utiliser un équipement de sécurité convenable tels que les lunettes de protection, les vêtements ininflammables et des gants de protection.
 - Vous ne devez jamais porter de vêtements amples, tels que foulards, bracelets, bagues, etc., qui pourraient se prendre dans l'appareil ou causer des brûlures.
5. Précautions générales :
 - Assurez-vous que le câble de retour est bien branché.
 - La réparation d'un équipement de haute tension **doit être effectuée par un électricien qualifié seulement.**
 - Un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être à proximité de l'appareil et l'emplacement doit être clairement indiqué.
 - Vous **ne devez jamais** procéder à la lubrification ou l'entretien du matériel lorsque l'appareil est en marche.

AVERTISSEMENT

LE SOUDAGE ET LE COUPAGE À L'ARC PEUVENT CAUSER DES BLESSURES À L'OPÉRATEUR OU LES AUTRES PERSONNES SE TROUVANT DANS L'AIRE DE TRAVAIL. ASSUREZ-VOUS DE PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES LORS D'UNE OPÉRATION DE SOUDAGE OU DE COUPAGE. DEMANDEZ À VOTRE EMPLOYEUR UNE COPIE DES MESURES DE SÉCURITÉ QUI DOIVENT ÊTRE ÉLABORÉES À PARTIR DES DONNÉES DES RISQUE DU FABRICANT.

CHOC ÉLECTRIQUE - peut être mortel.

- Assurez-vous que l'unité de soudage ou de coupage plasma est installée et mise à la terre conformément aux normes applicables.
- Ne touchez pas aux pièces électriques sous tension ou les électrodes si vos mains ne sont pas bien protégées ou si vos gants ou vos vêtements sont humides.
- Assurez-vous que votre corps est bien isolé de la mise à la terre et de la pièce à traiter.
- Assurez-vous que votre position de travail est sécuritaire.

VAPEURS ET GAZ - peuvent être dangereux pour la santé.

- Gardez votre tête éloignée des vapeurs.
- Utilisez un système de ventilation et/ou d'extraction à l'arc pour évacuer les vapeurs et les gaz de votre zone respiratoire.

RAYONS DE L'ARC - peuvent endommager la vue ou brûler la peau.

- Protégez vos yeux et votre corps. Utilisez un écran de soudage/coupage plasma convenable équipé de lentilles teintées et portez des vêtements de protection.
- Protégez les personnes se trouvant dans l'aire de travail à l'aide d'un écran ou d'un rideau protecteur convenable.

RISQUE D'INCENDIE

- Les étincelles (projections) peuvent causer un incendie. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériel inflammable à proximité de l'appareil.

BRUIT - un bruit excessif peut endommager la capacité auditive.

- Protégez vos oreilles. Utilisez des protecteurs d'oreilles ou un autre type de protection auditive.
- Avertissez les personnes se trouvant dans l'aire de travail de ce risque.

FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX - Dans le cas d'un fonctionnement défectueux demandez l'aide d'une personne qualifiée.

ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'INSTALLER OU D'OPÉRER L'UNITÉ.

PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES !

2.1 Généralités

La torche mécanisée de découpe au plasma PT-36 est une torche à arc de plasma assemblée en usine pour offrir une concentricité des composants et une précision de découpe régulière. Pour cette raison, le corps de la torche ne peut pas être remis à neuf hors de l'usine. Seule la partie avant de la torche contient des pièces remplaçables.

2.2 Étendue

Le but de ce manuel est de fournir à l'opérateur les informations nécessaires pour installer et entretenir la torche mécanisée de découpe au plasma. Une documentation de référence technique est également fournie pour assister au dépannage du système de découpe.

2.3 Kit d'options disponible

Les kit d'options de la PT-36 sont disponibles chez votre concessionnaire ESAB. Consultez la section des pièces de rechange pour obtenir les références des composants.

DESCRIPTIONS FOR PT-36R TORCH ASSEMBLY'S	PART NUMBER
PT-36R AY DE TORCHE 4.5 ft (1,4m)	0558006811
PT-36R AY DE TORCHE 6 ft (1,8m)	0558006812
PT-36R AY DE TORCHE 7.2 ft (2,2m)	0558006781
PT-36R AY DE TORCHE 12 ft (3,6m)	0558006813
PT-36R AY DE TORCHE 15 ft (4,6m)	0558006815
PT-36R AY DE TORCHE 17 ft (5,2m)	0558006816
PT-36R AY DE TORCHE 20 ft (6,1m)	0558006782
PT-36R AY DE TORCHE 25 ft (7,6m)	0558006817
PT-36R AY DE TORCHE 14 ft (4,3m) MINI-BEVEL	0558006814
PT-36R AY DE TORCHE 25 ft (7,6 m) DIRECT CONNECT	0558009965
PT-36R AY DE TORCHE 50 ft (15 m) DIRECT CONNECT	0558009967

2.4 Accessoires optionnels :


Atténuateur à bulle (crée une bulle d'air pour que la torche PT-36 de découpe au plasma puisse être utilisée sous l'eau en ne sacrifiant que légèrement la qualité de découpe. Ce système permet également un fonctionnement au-dessus de l'eau car la circulation d'eau dans l'atténuateur réduit la fumée, le bruit et les rayonnements UV de l'arc). 37439



Barrière à bulles d'air (mécanisme utilisé pour améliorer le rendement de la torche PT-36 de découpe au plasma lors des découpes sous l'eau. Ce mécanisme est installé sur la torche et produit une barrière à bulles d'air. Bien que la torche soit submergée pour réduire la fumée, le bruit et les rayonnements de l'arc, ceci permet à l'arc au plasma de fonctionner dans une zone relativement sèche)37440



Débitmètre de test (cet outil précieux de dépannage permet de mesurer le débit réel du gaz plasma circulant dans la torche) 21317

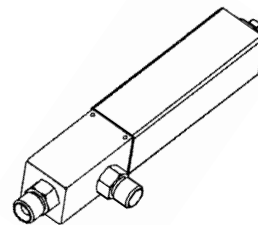

Chargeur rapide, portable 0558006164



Chargeur rapide à 5 éléments 0558006165



2.4.1 Trousses de consommables de la torche PT-36

Trousse d'accessoires et de réparation de la PT-36 0558005221

Réf. de la pièce	Quantité	Description
0558003804	1	Corps de la torche PT-36 avec joints toriques
0004485648	10	Joint torique 1,614 Di x 0,070
0558002533	2	Défecteur, 4 trous x 0,032
0558001625	2	Défecteur, 8 trous x 0,047
0558002534	1	Défecteur, 4 x 0,032 inverse
0558002530	1	Défecteur, 8 x 0,047 inverse
0558005457	2	Défecteur, 4 trous x 0,022
0558003924	3	Support de l'électrode de la PT-36 avec joint torique
0004485671	10	Joint torique 0,364 Di x 0,070
0004470045	2	Coupelle de retenue de la tuyère, standard
0004470030	1	Diffuseur du gaz d'écran, faible intensité
0004470031	5	Diffuseur du gaz d'écran, standard
0004470115	1	Diffuseur du gaz d'écran, inverse
0004470046	2	Dispositif de retenue de l'écran, standard
0558003858	2	Bague de contact avec vis
0004470044	6	Vis, bague de contact
0004470049	2	Clé hexagonale 2,8 mm (0,109 po)
0558007105	1	Tourne-écrou de 11,1 mm (7/16 po) (outil de l'électrode)
0558003918	1	Outil spécial pour le support de l'électrode de la PT-36
0004470869	1	Graisse au silicone DC-111 150 gr (5,3 onces)

Trousse de démarrage PT-36 (200 A)0558005222

Réf.	Quantité	Description
0558003914	8	Électrode O2 UltraLife, standard
0558003928	3	Électrode N2/H35, standard
0558005459	3	Électrode O2/N2, faible intensité
0558006010	3	Tuyère PT-36 1 mm (0,040 po)
0558006014	3	Tuyère PT-36 1,4 mm (0,055 po)
0558006020	5	Tuyère PT-36 2 mm (0,080 po)
0558006130	3	Écran PT-36 3 mm (0,120 po)
0558006141	3	Écran PT-36 4,1 mm (0,160 po)
0558008010	3	Tuyère PT-36 1,0mm (0,040") PR
0558007624	3	Écran PT-36 2,4mm (0,095")
0558006023	3	Écran PT-36 2,3mm (0,090")
0558006166	3	Tuyère PT-36 6,6mm (0,259")
0558006908	3	Écran PT-36 0,8mm (0,030")
0558006018	3	Écran PT-36 1,8mm (0,070")

Trousse de démarrage PT-36 (400 A)0558005223

Réf.	Quantité	Description
0558003914	8	Électrode O2 UltraLife, standard
0558003928	3	Électrode N2/H35, standard
0558005459	3	Électrode O2/N2, faible intensité
0558006010	2	Tuyère PT-36 1 mm (0,040 po)
0558006014	2	Tuyère PT-36 1,4 mm (0,055 po)
0558006020	5	Tuyère PT-36 2 mm (0,080 po)
0558006023	3	Tuyère PT-36 2,3 mm (0,090 po)
0558006025	3	Tuyère PT-36 2,5 mm (0,099 po)
0558006036	3	Tuyère PT-36 3,6 mm (0,141 po)
0558006130	3	Écran PT-36 3 mm (0,120 po)
0558006141	3	Écran PT-36 4,1 mm (0,160 po)
0558006166	3	Écran PT-36 6,6 mm (0,259 po)
0558008010	3	Tuyère PT-36 1,0mm (0,040") PR
0558007624	3	Écran PT-36 2,4mm (0,095")
0558006199	3	Écran PT-36 9,9 mm (0,390 po)
0558006030	3	Écran PT-36 3,0mm (0,120")
0558006908	3	Écran PT-36 0,8mm (0,030")
0558006018	3	Écran PT-36 1,8mm (0,070")

Trousse de démarrage PT-36 (600 A)0558005224

Réf.	Quantité	Description
0558003914	8	Électrode O2 UltraLife, standard
0558003928	3	Électrode N2/H35, standard
0558005459	3	Électrode O2/N2, faible intensité
0558006010	2	Tuyère PT-36 1 mm (0,040 po)
0558006014	2	Tuyère PT-36 1,4 mm (0,055 po)
0558006020	5	Tuyère PT-36 2 mm (0,080 po)
0558006023	3	Tuyère PT-36 2,3 mm (0,090 po)
0558006025	3	Tuyère PT-36 2,5 mm (0,099 po)
0558006036	3	Tuyère PT-36 3,6 mm (0,141 po)
0558006041	3	Tuyère PT-36 4,1 mm (0,161 po)
0558006130	3	Écran PT-36 3 mm (0,120 po)
0558006141	3	Écran PT-36 4,1 mm (0,160 po)
0558006166	3	Écran PT-36 6,6 mm (0,259 po)
0558006199	3	Écran PT-36 9,9 mm (0,390 po)
0558008010	3	Tuyère PT-36 1,0mm (0,040") PR
0558007624	3	Écran PT-36 2,4mm (0,095")
0558006030	3	Écran PT-36 3,0mm (0,120")
0558006908	3	Écran PT-36 0,8mm (0,030")
0558006018	3	Écran PT-36 1,8mm (0,070")

Trousse de démarrage plaque solide H35 pour PT-360558005225

Réf.	Quantité	Description
0558003963	5	Électrode, tungstène 47,6 mm Di (3/16 po)
0558003965	5	Tuyère H35 5 mm (0,198 po) divergente
0558003964	2	Pinces 47,6 mm (3/16 po) Électrode
0558005689	2	Support électrode/pinces de la PT-36
0558003967	2	Corps de la pince
0558002532	2	Défecteur, 32 trous x 0,023
0558006688	5	Écran, haute tension
0558003918	1	Outil spécial pour le support de l'électrode de la PT-36
0558003962	1	Outil pour l'électrode au tungstène
0558006690	2	Tuyère, ensemble de la coupelle de retenue, haute tension

2.5 Caractéristiques techniques de la PT-36

2.5.1 Caractéristiques des gaz

Argon	125 PSI (8,6 bar) avec 0,25" NPT à 99,995% pur, filtré à 25 microns
Azote	125 PSI (8,6 bar) avec 0,25" NPT à 99,99% pur, filtré à 25 microns
Oxygène	125 PSI (8,6 bar) avec 0,25" NPT à 99,5% pur, filtré à 25 microns
H-35 (Argon/Hydrogène)	75 PSI (5,2 bar), gaz spécial à 99,995% pur, filtré à 25 microns
Méthane	75 PSI (5,2 bar) avec 0,25" NPT à 93% pur, filtré à 25 microns
Air comprimé (traitement)	80 PSI à 1200 cfh (5,5 bar à 35 m³/h) filtré à 25 microns

Exigences typiques pour un débit à 125 livres/po² (8,6 bar) :

Gaz plasma maximum : 8,5 m³/h (300 pi³/h)

Gaz d'écran maximum : 9,9 m³/h (350 pi³/h)

Ces figures représentent les valeurs maximum prises en charge par le système et non pas les débits réels utilisés dans toutes les conditions.

2.5.2 Caractéristiques techniques de la torche PT-36

Type : Torche mécanisée de découpe au plasma à double gaz et refroidie à l'eau

Puissance nominale : 650 A à 100% de capacité

Diamètre de fixation : 50,8 mm (2 po)

Longueur de la torche sans les fils de connexion : 47 cm (18,5 po)

Tension nominale IEC 60974-7 : 500 V de pic

Tension d'amorçage (valeur maximum de la tension haute fréquence) : 8000 V c.a.

Débit minimum du fluide de refroidissement : 3,8 L/min (1,0 gallon américain par minute)

Pression minimum de l'arrivée du fluide de refroidissement : 8,3 bars (120 psig)

Pression maximum de l'arrivée du fluide de refroidissement : 13,8 bars (200 psig)

Calibrage minimum acceptable de l'unité de recyclage du liquide de refroidissement :

4,9 kW (16 830 BTU/H) à température du liquide de refroidissement élevée - temp. ambiante = 45^{SD}grF (25^{SD}grC) et 6 L/min (1,6 gallon américain par minute)

Pressions maximum de sécurité de gaz aux arrivées de la torche : 8,6 bars (125 psig)

Pression d'arrivée recommandée : 6,9 bars (100 psig)

Verrouillages de sécurité : Cette torche est conçue pour une utilisation exclusive avec des systèmes de découpe à arc de plasma d'ESAB utilisant un régulateur de débit d'eau sur le circuit de retour de liquide de refroidissement provenant de la torche. Le retrait de la coupelle de retenue de la tuyère pour réparer la torche interrompt le circuit de retour du liquide de refroidissement.

SECTION 2	DESCRIPTION
-----------	-------------

3.1 Raccordement de la torche au système à gaz plasma

Consultez le manuel du système.

DANGER

Toute décharge électrique peut être mortelle !

- Avant de procéder à une connexion quelconque, éteignez l'alimentation principale.
- Avant de procéder à l'entretien de tout composant du système, éteignez l'alimentation principale.
- Ne touchez à aucune des parties avant de la torche (tuyère, coupelle de retenue, etc.) sans avoir préalablement coupé l'alimentation principale.

AVERTISSEMENT

Danger d'irradiation. Les rayons de l'arc peuvent entraîner des blessures aux yeux et des brûlures de la peau.

- Portez une protection adéquate des yeux et du corps.
- Portez des lunettes de sécurité sombres ou des lunettes-masque. Consultez les recommandations de teintes de lunettes pour la découpe au plasma dans le tableau ci-dessous :

<u>Tension de l'arc</u>	<u>Teinte de lunettes</u>
Jusqu'à 100 A	Teinte n° 8
100-200 A	Teinte n° 10
200-400 A	Teinte n° 12
Au-dessus de 400 A	Teinte n° 14

- Remplacez les lunettes(-masque) lorsque les verres sont piqués ou cassés
- Prévenez toutes les personnes autour de vous de ne jamais regarder l'arc sans protection des yeux.
- Préparez la zone de découpe de façon à réduire la réflexion et la transmission des ultraviolets.
- Installez des écrans ou rideaux de protection afin de réduire la transmission d'ultraviolets.

3.1.1 Raccordement au boîtier de démarrage de l'arc


La PT-36R est équipée de deux câbles d'alimentation refroidis à l'eau (article 2 ci-dessous) qui doivent être connectés à la sortie négative de l'alimentation.

Le raccord 7/16-20 avec filetage à droite se trouve sur le câble d'arrivée du liquide de refroidissement à la torche. Le raccord 7/16-20 avec filetage à gauche se trouve sur le câble de retour du liquide de refroidissement provenant de la torche.

La borne à bague est utilisée pour réaliser la connexion à la tuyère qui servira à l'amorçage de l'arc pilote.

3.1.2 Raccordement des tuyaux de gaz

- 1 - Raccord du gaz d'écran – femelle 5/8-18 avec filetage à droite
- 2 - Câbles d'alimentation refroidis à l'eau - femelle 7/16-20 avec filetage à droite et à gauche
- 3 - Câble de l'arc pilote - connecté au boîtier de démarrage de l'arc.
- 4 - Raccord du gaz plasma – mâle 5/8-18 avec filetage à droite gaz inerte « B » (RH B IG)

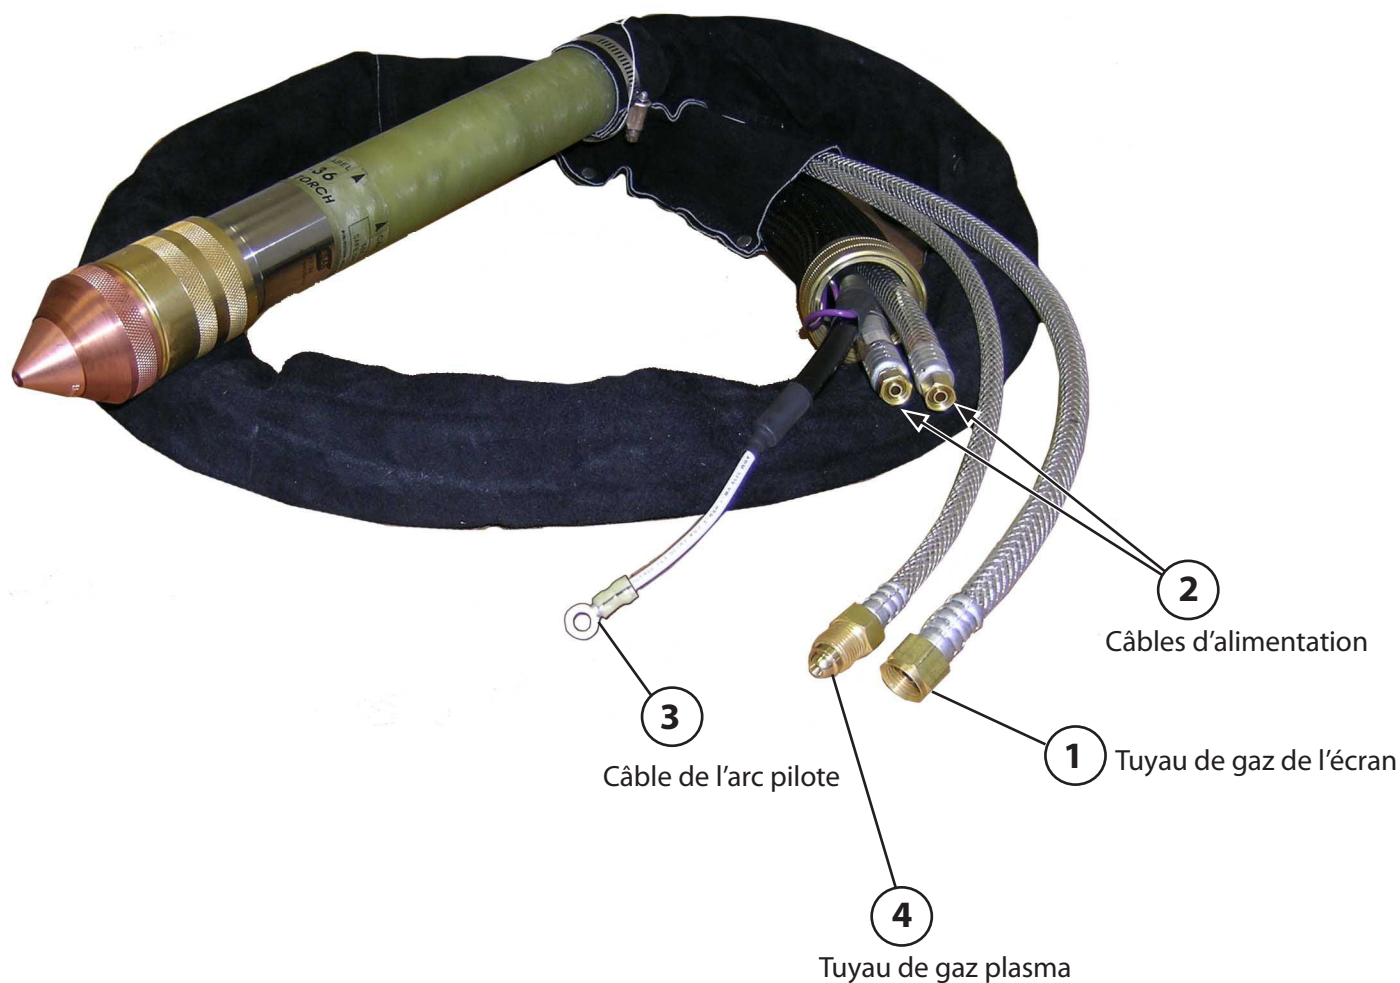


3.2 Installation de la torche à la machine

Consultez le manuel de la machine.

ATTENTION

Un serrage du corps de la torche peut entraîner une circulation de courant dangereuse dans le châssis de la machine.

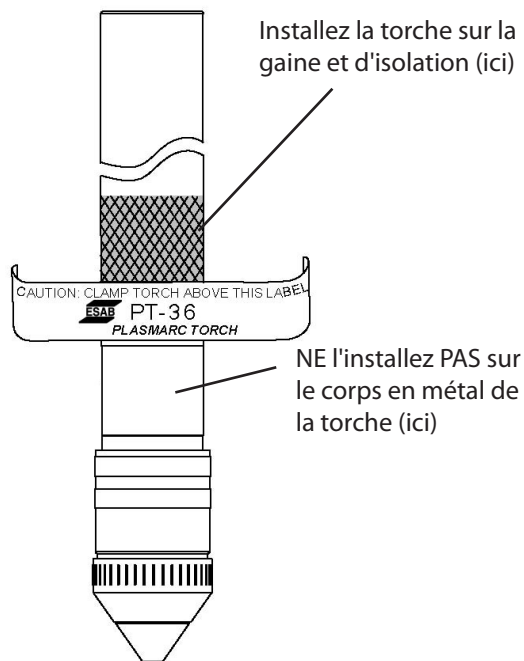

- Ne l'installez pas sur le corps en acier inoxydable de la torche.
- Bien que le corps de la torche soit isolé du circuit électrique qu'il contient, il est possible que le courant d'amorçage à haute fréquence le traverse en essayant d'établir un arc à la recherche d'une prise de terre.
- Tout serrage à proximité du corps de la torche peut entraîner la création d'un arc entre le corps et la machine.
- Dans ce cas, le corps de la torche peut nécessiter un remplacement non couvert par la garantie.
- Un endommagement des composants de la machine est également possible.
- Serrez uniquement sur la gaine d'isolation de la torche (située directement au-dessus de l'étiquette) à pas moins de 31,75 mm (1,25 po) de l'extrémité de la gaine du côté de la torche.

DANGER

L'HUILE ET LA GRAISSE PEUVENT ENTRAÎNER DES BRÛLURES VIOLENTES !

- NE JAMAIS UTILISER D'HUILE OU DE GRAISSE SUR CETTE TORCHE.
- MANIPULEZ LA TORCHE UNIQUEMENT AVEC DES MAINS PROPRES ET SUR UNE SURFACE PROPRE.
- UTILISEZ UN LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE UNIQUEMENT SI CONSEILLÉ.
- L'HUILE ET LA GRAISSE SONT TRÈS INFLAMMABLES ET ENTRAÎNENT DES BRÛLURES VIOLENTES EN PRÉSENCE D'OXYGÈNE SOUS PRESSION.

DANGER

RISQUES D'EXPLOSION LIÉS À L'HYDROGÈNE.

- N'EFFECTUEZ AUCUNE DÉCOUPE SOUS L'EAU À L'HYDROGÈNE !
- LES EXPLOSIONS LIÉES À L'HYDROGÈNE PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU ÊTRE MORTELLES.
- L'HYDROGÈNE PEUT CRÉER DES POCHES DE GAZ EXPLOSIVES DANS LA TABLE D'EAU. CES POCHES PEUVENT EXPLOSER EN PRÉSENCE D'ÉTINCELLES OU D'ARC PLASMA.
- AVANT LA DÉCOUPE, SOYEZ CONSCIENT DES SOURCES POSSIBLES D'HYDROGÈNE DANS LA TABLE D'EAU -- LES RÉACTIONS AUX MÉTAUX EN FUSION, LES RÉACTIONS CHIMIQUES LENTES ET CERTAINS GAZ PLASMA.
- DES POCHES DE GAZ EXPLOSIVES S'ACCUMULENT SOUS LA PLAQUE DE DÉCOUPE ET À L'INTÉRIEUR DE LA TABLE D'EAU.
- NETTOYEZ FRÉQUEMMENT LES SCORIES (SPÉCIALEMENT LES FINES PARTICULES) AU FOND DE LA TABLE. REMPLISSEZ LA TABLE AVEC DE L'EAU PROPRE.
- NE LAISSEZ AUCUNE PLAQUE SUR LA TABLE DURANT LA NUIT. • SI LA TABLE D'EAU N'A PAS ÉTÉ UTILISÉE PENDANT PLUSIEURS HEURES, SECOUEZ-LA OU FAITES-LA VIBRER POUR DISSIPER LES POCHES D'HYDROGÈNE AVANT DE DÉPOSER LA PLAQUE SUR LA TABLE.
- SI POSSIBLE, CHANGEZ LE NIVEAU D'EAU ENTRE LES DÉCOUPES POUR DISSIPER LES POCHES D'HYDROGÈNE.
- CONSERVEZ LE NIVEAU DU PH DE L'EAU À ENVIRON 7 (NEUTRE).
- L'ESPACEMENT DES PIÈCES PROGRAMMÉ DOIT ÊTRE AU MINIMUM ÉGAL AU DOUBLE DE LA LARGEUR DE LA SAIGNÉE DE FAÇON À GARANTIR QUE LE MATÉRIAU SE TROUVE TOUJOURS SOUS LA SAIGNÉE.
- LORS DE LA DÉCOUPE AU-DESSUS DE L'EAU, UTILISEZ DES VENTILATEURS POUR PERMETTRE À L'AIR DE CIRCULER ENTRE LA PLAQUE ET LA SURFACE DE L'EAU.

DANGER

RISQUE D'EXPLOSION.

N'EFFECTUEZ AUCUNE DÉCOUPE SOUS L'EAU AU H-35 ! UNE ACCUMULATION DANGEREUSE D'HYDROGÈNE PEUT SURVENIR DANS LA TABLE D'EAU. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXTRÊMEMENT EXPLOSIF. RÉDUISEZ LE NIVEAU D'EAU AU MINIMUM À 10,1 CM (4 POUCES) SOUS LA PIÈCE DE TRAVAIL. FAITES VIBRER LA PLAQUE, REMUEZ FRÉQUEMMENT L'AIR ET L'EAU POUR ÉVITER L'ACCUMULATION D'HYDROGÈNE.

DANGER**RISQUE D'EXPLOSION.**

CERTAINS ALLIAGES EN FUSION DE TYPE ALUMINIUM-LITHIUM (Al-Li) PEUVENT ENTRAÎNER DES EXPLOSIONS LORS DE LA DÉCOUPE AU PLASMA EN PRÉSENCE D'EAU.

NE PAS DÉCOUPER AU PLASMA LES ALLIAGES Al-Li SUIVANTS EN PRÉSENCE D'EAU :

ALITHLITE (ALCOA)	X8192 (ALCOA)
ALITHALLY (ALCOA)	NAVALITE (US NAVY)
ALLIAGE 2090 (ALCOA)	LOCKALITE (LOCKHEED)
X8090A (ALCOA)	KALITE (KAISER)
X8092 (ALCOA)	8091 (ALCAN)

- **CES ALLIAGES DOIVENT ÊTRE DÉCOUPÉS UNIQUEMENT À SEC ET SUR UNE TABLE SÈCHE.**
- **NE PAS DÉCOUPER À SEC AU-DESSUS DE L'EAU.**
- **CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR D'ALUMINIUM POUR OBTENIR DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX RISQUES ASSOCIÉS AVEC CES ALLIAGES.**

DANGER**RISQUE D'ÉTINCELLES.**

LA CHALEUR, LES ÉCLABOUSSURES ET LES ÉTINCELLES PEUVENT ENTRAÎNER DES INCENDIES ET DES BRÛLURES.

- **NE PAS DÉCOUPER À PROXIMITÉ DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.**
- **NE PAS DÉCOUPER DES CONTENEURS AYANT CONTENU DES COMBUSTIBLES.**
- **NE PORTEZ AUCUN MATÉRIEL COMBUSTIBLE SUR VOUS (COMME PAR EXEMPLE UN BRIQUET AU BUTANE).**
- **LES ARCS PILOTES PEUVENT ENTRAÎNER DES BRÛLURES. CONSERVEZ LA TUYÈRE DE LA TORCHE À DISTANCE DE TOUTE PERSONNE (Y COMPRIS VOUS) LORS DE L'ACTIVATION DU TRAITEMENT AU PLASMA.**
- **PORTEZ UNE PROTECTION ADÉQUATE DES YEUX ET DU CORPS.**
- **PORTEZ DES GANTS À CRISPIN, DES CHAUSSURES ET UN CASQUE DE PROTECTION.**
- **PORTEZ DES VÊTEMENTS IGNIFUGES PROTÉGEANT TOUT VOTRE CORPS.**
- **PORTEZ DES PANTALONS SANS REVERS POUR ÉVITER LES RISQUES DE BRÛLURES LIÉES AUX DÉPÔTS D'ÉTINCELLES ET DE SCORIES.**

AVERTISSEMENT

L'huile et la graisse peuvent entraîner des brûlures violentes !

- **Ne jamais utiliser d'huile ou de graisse sur cette torche.**
- **Manipulez la torche uniquement avec des mains propres et sur une surface propre.**
- **Utilisez un lubrifiant à base de silicone uniquement si conseillé.**
- **L'huile et la graisse sont facilement inflammables et entraînent des brûlures violentes en présence d'oxygène sous pression.**

4.1 Installation

- Sélectionnez une condition appropriée dans les données de procédé (fichier SDP) et installez les composants recommandés de la partie avant de la torche (tuyère, électrode, etc.). Consultez les données de procédé pour identifier les pièces et les paramètres.
- Placez la torche sur le matériau à l'endroit où vous voulez démarrer. Obtenez les réglages corrects dans le manuel de la source d'énergie. Consultez le manuel sur la régulation des débits pour effectuer les réglages de débit de gaz appropriés. Consultez les manuels sur les commandes et sur la machine pour prendre connaissance des procédures de démarrage.

4.1.1 Découpage de miroir

Lors de la découpe de miroirs, un déflecteur de tourbillonnement et un diffuseur inversés sont nécessaires. Ces composants inversés vont « faire tourner » le gaz en direction opposée, inversant ainsi le « bon » côté de la découpe.

Déflecteur de tourbillonnement inversé à 4 trous	Réf. 0558002534
Déflecteur de tourbillonnement inversé 8 x 0,047	Réf. 0558002530
Déflecteur de tourbillonnement inversé 8 x 0,067	Réf. 20918
Diffuseur inversé	Réf. 000470115

4.2 Qualité de la coupe

A. Introduction

Les facteurs ayant une influence sur la qualité de la découpe sont mutuellement complémentaires. Le changement d'une des variables affectera les autres. La recherche d'une solution peut être difficile. Le guide suivant offre des solutions possibles pour répondre à différents résultats de découpe indésirables. Pour commencer, sélectionnez la condition dominante :

- 4.2.2 Angle de découpe, négatif ou positif
- 4.2.3 Planéité de la découpe
- 4.2.4 Fini de la surface
- 4.2.5 Écume
- 4.2.6 Niveau de précision des dimensions

Les paramètres de découpe recommandés offrent généralement une qualité de découpe optimale, mais parfois des variations de conditions suffisamment importantes peuvent nécessiter quelques réglages. Dans ce cas :

- Effectuez les corrections par petits réglages incrémentiels.
- Augmentez ou diminuez la tension de l'arc par paliers de 5 V, selon les besoins. Modifiez la vitesse de découpe par paliers de 5 % maximum jusqu'à ce que les conditions de découpe s'améliorent.


ATTENTION

Avant de procéder à TOUTE correction, vérifiez les variables de découpe en fonction des réglages recommandés par le constructeur et consultez la liste des références de pièces consommables dans les données de procédé.

4.2.2. Angle de découpe**Angle de découpe négatif**


La taille de la partie supérieure est supérieure à celle de la partie inférieure.

- Désalignement de la torche
- Matériaux tordus ou courbés
- Consommables usés ou endommagés
- Distance de sécurité insuffisante (tension de l'arc)
- Vitesse de découpe trop lente (vitesse de déplacement de la machine)

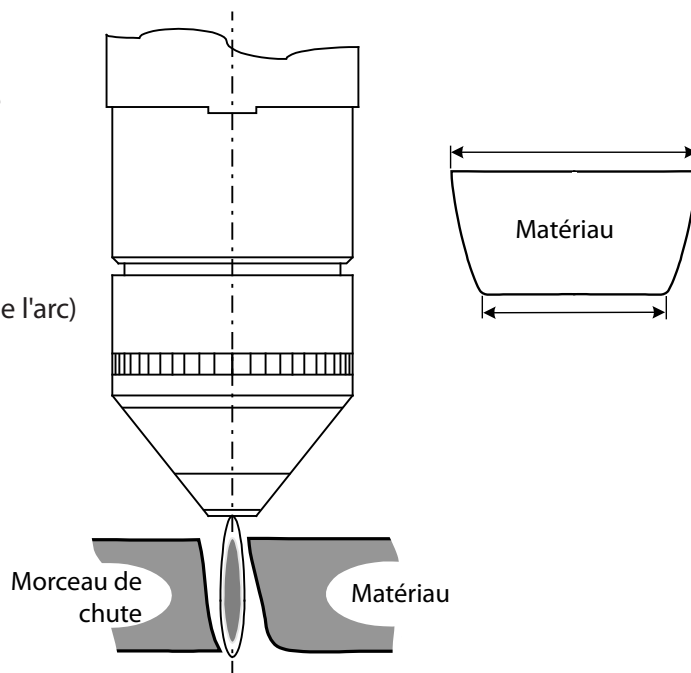**Angle de découpe positif**

La taille de la partie supérieure est inférieure à celle de la partie inférieure.


- Désalignement de la torche
- Matériaux tordus ou courbés
- Consommables usés ou endommagés
- Distance de sécurité élevée (tension de l'arc)
- Vitesse de découpe trop rapide
- Courant trop élevé ou trop faible. (Consultez les données de procédé pour vérifier les niveaux de courants recommandés pour chaque tuyère particulière).

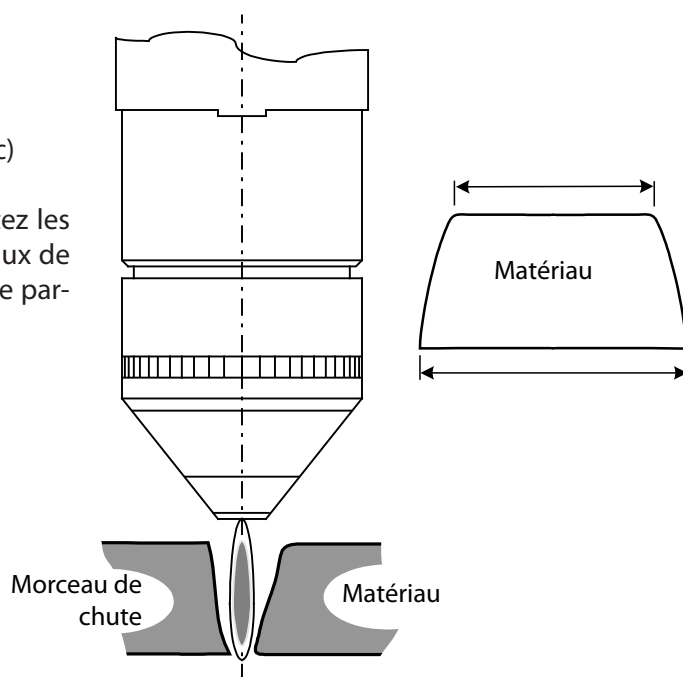

4.2.3. Planéité de la découpe


Parties supérieures et inférieures arrondies. Cette condition survient généralement lorsque le matériau est d'une épaisseur de 6,4 mm (0.25 po) ou inférieure.

- Courant trop élevé pour l'épaisseur du matériau (voir les données de procédé pour les réglages appropriés).

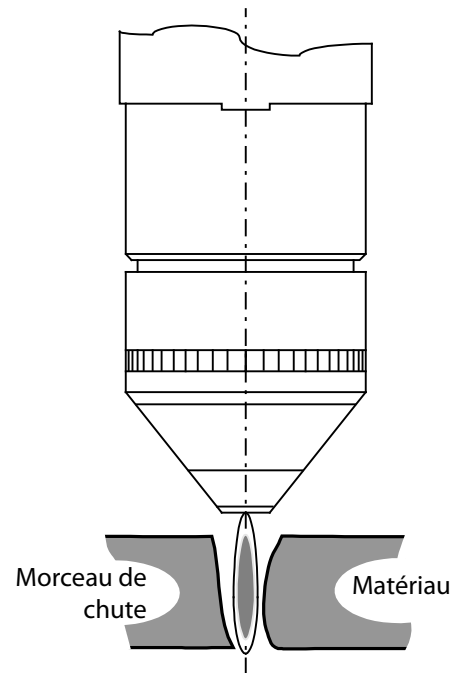

Entaille inférieure du bord supérieur

- Distance de sécurité trop faible (tension de l'arc)

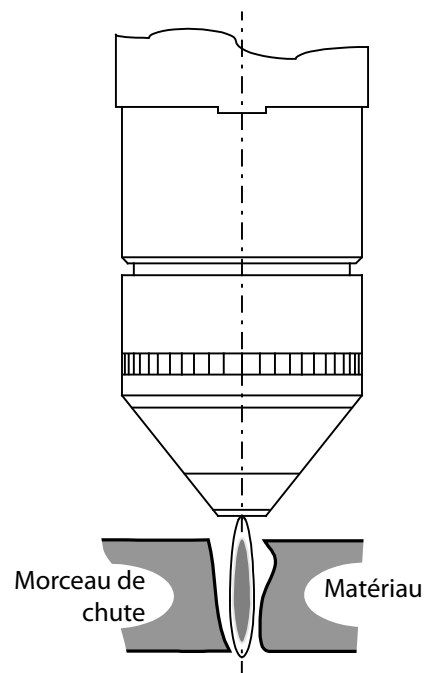

4.2.4. Fini de la surface

Rugosité induite par processus


La surface découpée est systématiquement rugueuse. Peut être ou non limité à un seul axe.

- Mélange du gaz d'écran incorrect (voir les données de procédé).
- Consommables usés ou endommagés.

Rugosité induite par la machine

Peut être difficile à distinguer de la rugosité induite par processus. Généralement limité à un seul axe. Rugosité irrégulière.

- Rails, roulettes et/ou crémaillère/pinion sales. (Consultez la section sur la maintenance dans le manuel de fonctionnement de la machine).
- Réglage des roulettes du chariot.

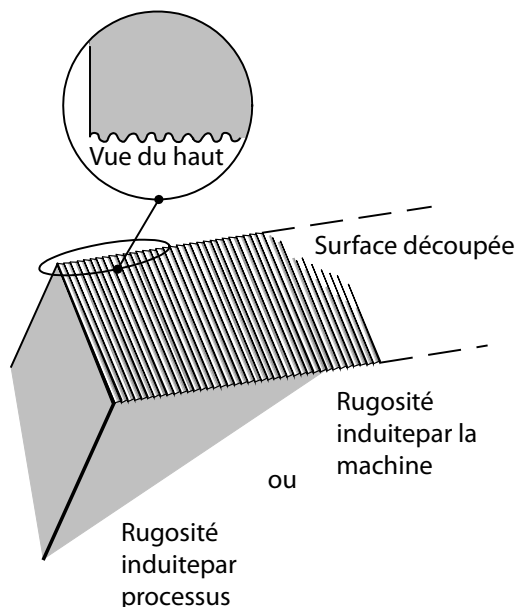


4.2.5. Écume

L'écume est un produit dérivé du processus de découpe. Elle est composée des matériaux indésirables qui restent attachés à la pièce. Dans la plupart des cas, cette écume peut être réduite ou entièrement éliminée en réglant correctement la torche et les paramètres de découpe. Consultez les données de procédé.

Écume à haute vitesse

Soudures du matériau ou tombées de découpage sur la partie inférieure le long de la saignée. Difficile à enlever. Peut nécessiter un meulage ou un écaillage. Lignes de dépôts résiduels en « S ».


- Distance de sécurité trop élevée (tension de l'arc)
- Vitesse de découpe trop rapide

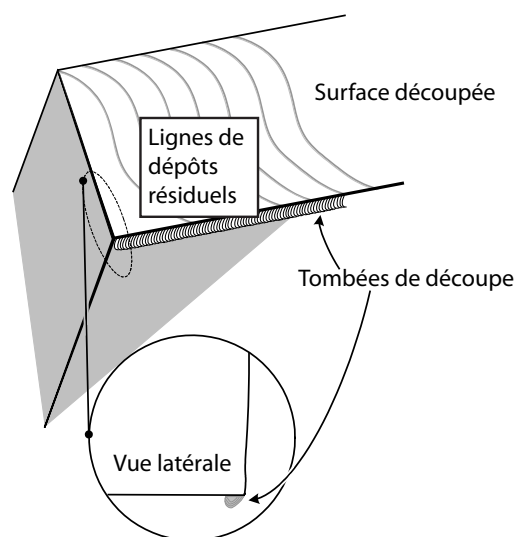

Écume à petite vitesse

Forme des scories globulaires sur la partie inférieure le long de la saignée. Facile à enlever.

- Vitesse de découpe lente

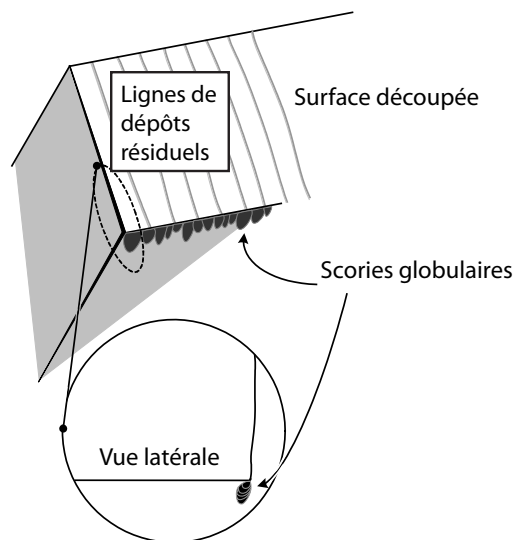

ATTENTION

Les vitesses de découpe et les tensions de l'arc recommandés offrent généralement une performance de découpe optimale dans la plupart des cas. Des petits réglages par paliers peuvent être nécessaires selon la qualité, la température et l'alliage du matériau. L'opérateur ne doit pas oublier que toutes les variables de découpe dépendent les unes des autres. La modification d'un des paramètres affectera tous les autres et peut par conséquent entraîner une détérioration de la qualité de découpe. Commencez toujours par les paramètres recommandés.

Écume supérieure

Apparaît sous forme d'éclaboussures sur la partie supérieure du matériau. Généralement facile à enlever.

- Vitesse de découpe trop rapide
- Distance de sécurité trop élevée (tension de l'arc)


Écume intermittente

Apparaît sur la surface supérieure ou inférieure le long de la saignée. Discontinue. Peut apparaître sous la forme de n'importe quelle écume.

- Possibilité de consommables usés

Autres facteurs ayant une influence sur l'écume ;

- Température du matériau
- Présence importante de calamine ou de rouille
- Alliages à haute densité de carbone

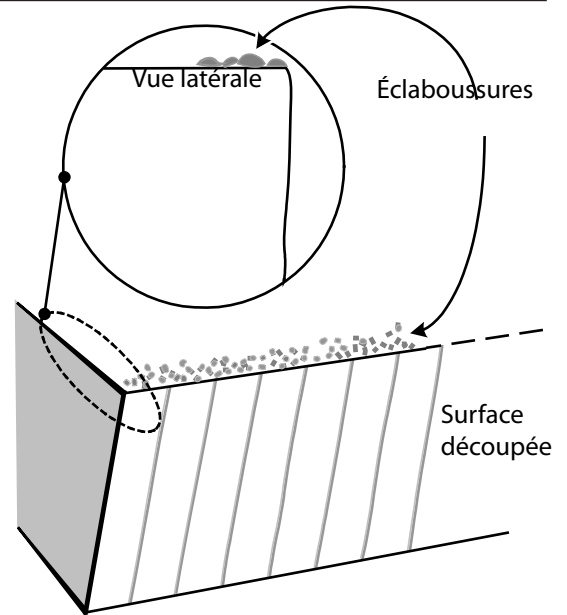**ATTENTION**

Avant de procéder à TOUTE correction, vérifiez les variables de découpe en fonction des réglages recommandés par le constructeur et consultez la liste des références de pièces consommables dans les données de procédé.

4.2.6. Précision des dimensions

L'utilisation de la plus petite vitesse (dans les limites recommandées) va généralement permettre d'optimiser la précision des dimensions de la pièce. Choisissez des consommables qui permettent une tension de l'arc plus faible et une vitesse de découpe plus lente

AVERTISSEMENT


Les vitesses de découpe et les tensions de l'arc recommandés vous permettront d'obtenir une performance de découpe optimale.

Des petits réglages par paliers peuvent être nécessaires selon la qualité, la température et l'alliage du matériau. L'opérateur ne doit pas oublier que toutes les variables de découpe dépendent les unes des autres. La modification d'un des paramètres affectera tous les autres et peut par conséquent entraîner une détérioration de la qualité de découpe. Commencez toujours par les paramètres recommandés. Avant de procéder à TOUTE correction, vérifiez les variables de découpe en fonction des réglages recommandés par le constructeur et consultez la liste des références de pièces consommables dans les données de procédé.

4.3 Circulation des flux dans la torche

arrivée du gaz plasma


arrivée du gaz d'écran

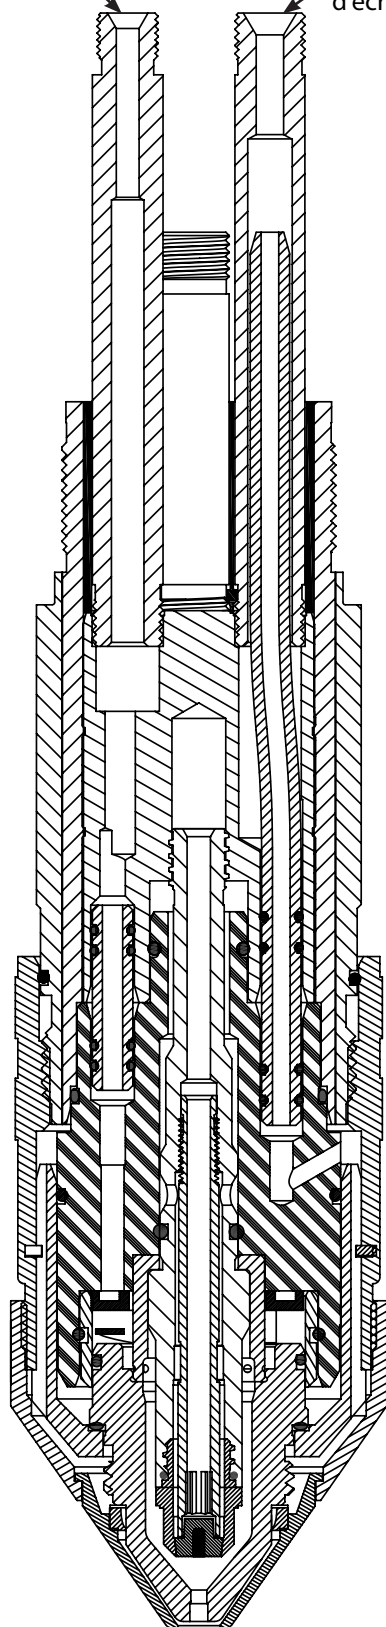

Vue affichant les circulations de gaz

arrivée d'eau

sortie d'eau

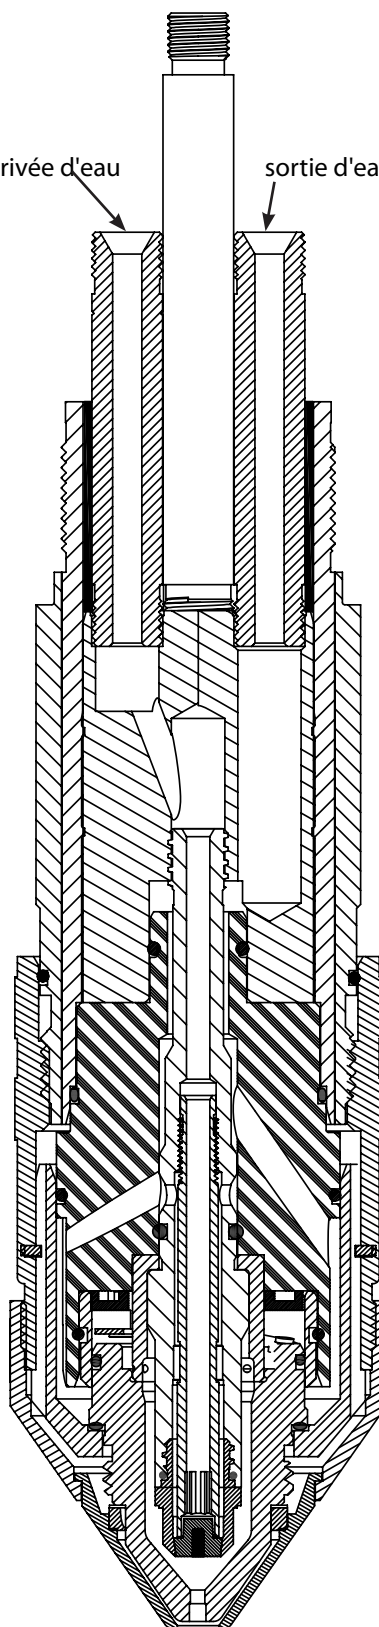

Vue affichant les circulations d'eau

5.1 Introduction

L'usure des pièces de la torche est tout à fait normale dans le processus de découpe au plasma. L'amorçage d'un arc au plasma entraîne l'érosion de l'électrode et de la tuyère. Effectuez des inspections et remplacements réguliers des pièces de la PT-36 pour conserver une qualité de découpe optimale ainsi qu'une régularité de dimensions des pièces découpées.

DANGER

RISQUES D'EXPLOSION LIÉS À L'HYDROGÈNE.

L'utilisation d'une table à eau pour la découpe à l'arc au gaz plasma sans suivre les précautions de sécurité recommandées, peut entraîner des risques. L'accumulation d'hydrogène sous la plaque découpée peut entraîner d'importantes explosions. Les dégâts matériels causés par ces explosions ont déjà coûté plusieurs milliers de dollars. Les éclats entraînés par ces explosions peuvent aussi entraîner des blessures éventuellement mortelles.

Selon les meilleures informations disponibles, il existerait trois sources possibles d'hydrogène dans les tables à eau. La majorité de l'hydrogène est libéré par réaction rapide du contact entre le métal fondu le long de la saignée et l'eau, pour former des oxydes métalliques. Cette réaction explique pourquoi les métaux réactifs ayant une importante affinité à l'oxygène, tel que l'aluminium et le magnésium, dégagent des volumes d'hydrogène plus important durant la découpe que dans le cas du fer. Bien que la plupart de cet hydrogène remonte immédiatement à la surface, une certaine quantité s'accroche aux petites particules métalliques. Ces particules se déposent au fond de la table d'eau et l'hydrogène remonte graduellement à la surface sous forme de bulles. Cet hydrogène peut également provenir de réactions chimiques plus lentes entre des particules métalliques froides et l'eau, des métaux différents ou des produits chimiques se trouvant dans la table d'eau. L'hydrogène provenant de ces réactions va également remonter à la surface sous forme de bulles. Enfin, l'hydrogène peut être dérivé du gaz plasma dans le cas de l'utilisation du H-35. En effet, ce gaz qui contient 35 % d'hydrogène va en dégager environ 70 cfh au total.

L'hydrogène peut s'accumuler en différents endroits. On le trouvera le plus fréquemment dans des poches formées par les matériaux à découper et les plaques de la table. Ces poches peuvent également être formées dans les plaques tordues. Une accumulation d'hydrogène peut aussi être visible sous le tiroir à scories ou même dans le réservoir d'air. En présence d'oxygène, cet hydrogène peut-être enflammé par l'arc plasma ou par toute autre étincelle. Pour réduire la création ou l'accumulation de cet hydrogène, et par conséquent tout risque d'explosion, les directives suivantes sont fortement conseillées :

1. Nettoyez régulièrement les résidus (surtout les petites particules) déposés au fond de la table. Remplissez la table avec de l'eau propre.
2. Ne laissez aucune plaque sur la table de découpe durant la nuit ou pendant les week-ends.
3. Si les tables d'eau n'ont pas été utilisées pendant plusieurs heures, secouez-les ou faites-leur subir des vibrations avant de les mettre en place. Ceci permettra à l'hydrogène accumulé dans les résidus de se dégager et de se dissiper avant d'être retenu par une plaque sur la table. Ceci peut être obtenu en déposant la première plaque sur la table avec un léger à-coup, puis en la soulevant pour permettre le dégagement de l'hydrogène avant de la remettre en position finale.
4. Dans le cas d'une découpe au-dessus de l'eau, utilisez des ventilateurs pour assurer la circulation de l'air entre la plaque et l'eau.
5. Dans le cas d'une découpe sous l'eau, remuez l'eau sous la plaque pour éviter les accumulations d'hydrogène. Ceci peut être obtenu en injectant de l'air comprimé dans l'eau.
6. Le niveau dans la table d'eau peut être élevé ou abaissé entre chaque découpe pour dissiper l'hydrogène accumulé.
7. Conservez le niveau du pH de l'eau à environ 7 (neutre). Ceci devrait permettre de réduire le niveau de réactions chimiques entre l'eau et les métaux.

5.2 Démontage des pièces avant de la torche

DANGER


**UNE TORCHE CHAUDE PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES DE LA PEAU !
LAISSEZ LA TORCHE REFROIDIR AVANT TOUT ENTRETIEN.**

1. Enlevez la pièce de retenue de l'écran.

REMARQUE :

si la retenue de l'écran est difficile à enlever, essayez de visser davantage la retenue de la tuyère pour dégager la pression de l'écran.

2. Inspectez les surfaces métallisées de jonction de l'écran et de sa retenue pour repérer tout défaut ou saleté qui pourrait gêner une parfaite jointure de ces deux pièces. Inspectez l'intérieur de l'écran à la recherche de tout piquage ou de formation d'étincelles. Vérifiez que l'extrémité de l'écran n'a pas fondu. Remplacez si nécessaire.
3. Inspectez la présence de débris dans le diffuseur et nettoyez-le si besoin. Bien que normale, une usure sur les crans supérieurs affectera le débit de gaz. Remplacez cette pièce tous les deux emplacements de l'écran. La chaleur dégagée par la découpe de nombreuses petites pièces dans une zone concentrée ou lors de la découpe d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 19,1 mm (0,75 po) peut nécessiter des remplacements plus fréquents.

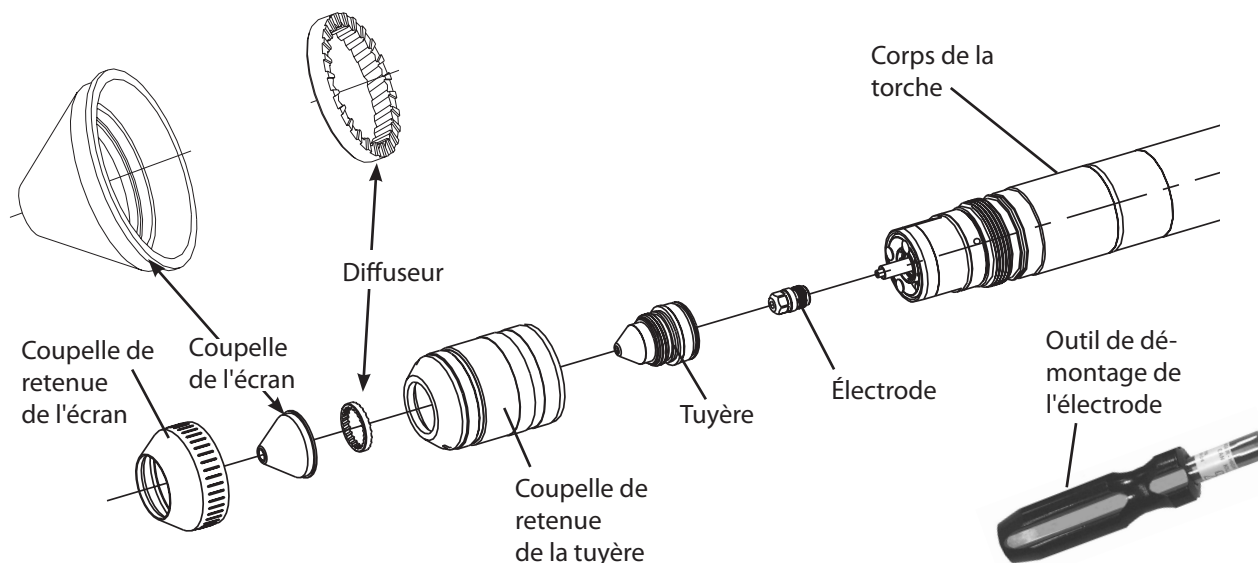

ATTENTION

Tout assemblage incorrect du diffuseur dans l'écran empêchera le bon fonctionnement de la torche. Les crans du diffuseur doivent être installés à distance de l'écran selon l'illustration.

4. Dévissez la retenue de la tuyère et dégagez cette dernière du corps de la torche en la tirant. Vérifiez l'absence de toute cassure ou autre endommagement de la partie isolante de la retenue de la tuyère. Remplacez si nécessaire.

Inspectez la tuyère à la recherche de :

- traces de fonte ou de transfert excessif de courant
- entailles causées par des étincelles internes
- écorchures ou rayures profondes des surfaces du support du joint torique
- coupures, écorchures ou usure du joint torique
- Supprimez les particules de hafnium (de l'électrode) avec de la laine d'acier


Remplacez si endommagé.

REMARQUE :


La décoloration des surfaces internes ainsi que les petites taches noires de démarrage sont normales et n'affectent nullement la performance de découpe.

Si le support n'est pas suffisamment serré, l'électrode peut se desserrer sans être attachée à son support. Lors de l'installation de l'électrode, utilisez suffisamment de force pour simplement assurer son immobilité.

5. Démontez l'électrode à l'aide de l'outil prévu à cet effet.
6. Démontez l'électrode de son support. Installez des rondelles sur le support dans une clé de 5/16 po. À l'aide de cet outil spécial, faites tourner l'électrode dans le sens anti-horaire pour la démonter. Remplacez l'électrode si les piqûres visibles sur la pièce centrale sont d'une profondeur supérieure à 2,38 mm (3/32 po).

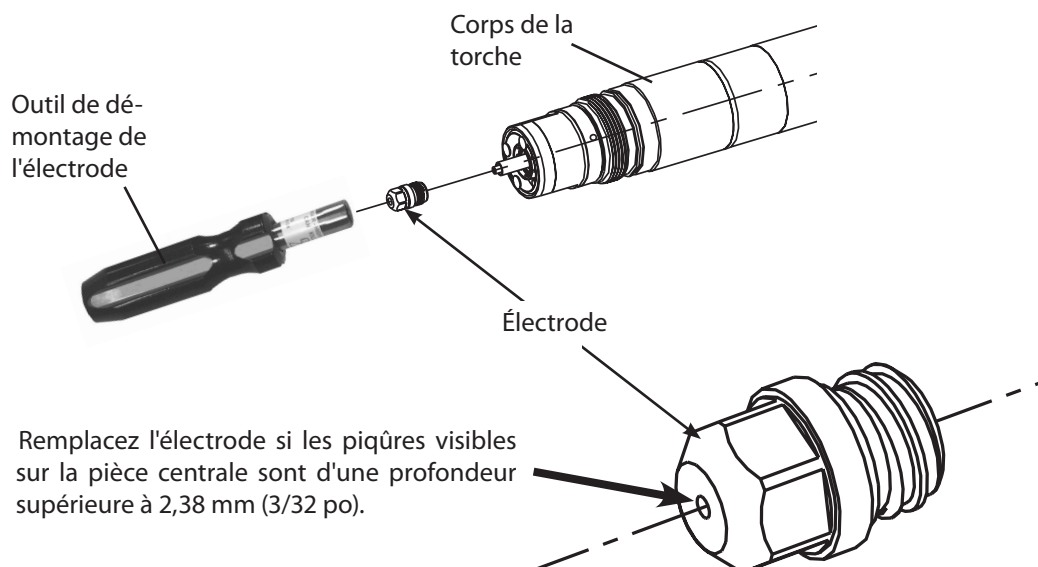

7. Retirez le support de l'électrode du corps de la torche. L'extrémité hexagonale de l'outil de démontage du support de l'électrode s'emboîte dans la partie hexagonale du support.

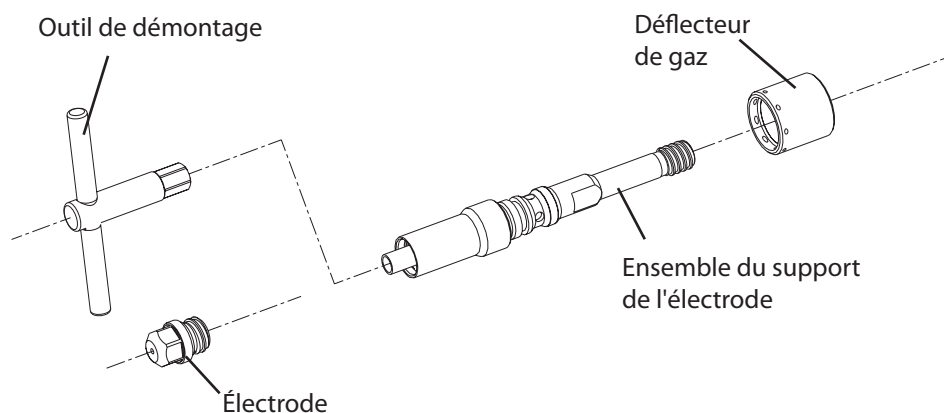
**REMARQUE :**

Le support de l'électrode est composé de deux pièces distinctes. Ne le démontez pas. Si endommagé, remplacez tout l'ensemble du support de l'électrode.

8. Démontez le support de l'électrode et le déflecteur de tourbillonnement de gaz. Enlevez prudemment le joint torique du support de l'électrode et dégagez le déflecteur du support en le faisant glisser. Inspectez les surfaces d'assise de la tuyère (bord avant) pour détecter la présence d'écaillement éventuel. Recherchez toute cassure ou trous bouchés. N'essayez pas de dégager les trous. Si endommagé, remplacez le déflecteur.

REMARQUE :

Vérifiez la présence éventuelle d'écorchures ou autres dégâts sur tous les joints toriques, qui pourraient réduire leurs propriétés d'étanchéité au gaz et à l'eau.

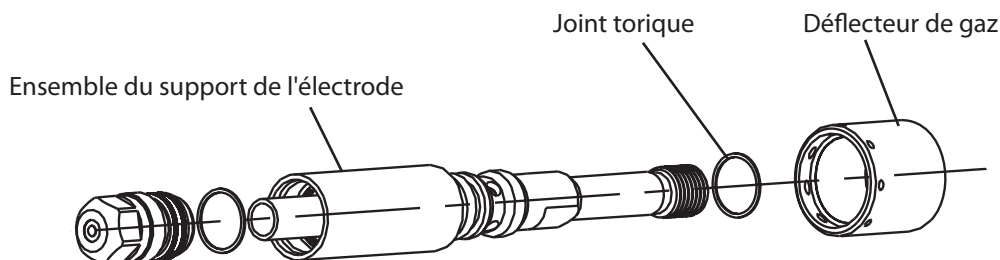

5.3 Démontage des pièces avant de la torche (pour les plaques épaisses de production)

DANGER

**UNE TORCHE CHAUDE PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES DE LA PEAU !
LAISSEZ LA TORCHE REFROIDIR AVANT TOUT ENTRETIEN.**

1. Demontez la coupelle de retenue de l'écran.


REMARQUE :

si elle est difficile à enlever, essayez de serrer la coupelle de retenue de la tuyère pour dégager la pression sur la coupelle de retenue de l'écran.

2. Inspectez les surfaces métallisées de jonction de la coupelle de l'écran et de l'agrafe pour repérer tout défaut ou saleté qui pourrait gêner une parfaite jointure de ces deux pièces. Inspectez l'intérieur de la coupelle de l'écran à la recherche de tout piquage ou de formation d'étincelles. Vérifiez que l'extrémité de l'écran n'a pas fondu. Remplacez si nécessaire.
3. Vérifier l'absence de tous débris dans le diffuseur et nettoyez-le si besoin. Une usure sur les crans supérieurs se produit et a une influence sur le débit de gaz. Remplacez cette pièce durant tous les deux emplacements de l'écran. La chaleur dégagée par la découpe de nombreuses petites pièces dans une zone concentrée ou lors de la découpe d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 19,1 mm (0,75 po) peut nécessiter des remplacements plus fréquents.

ATTENTION

Tout assemblage incorrect du diffuseur dans l'écran empêchera le bon fonctionnement de la torche. Les crans du diffuseur doivent être installés à distance de l'écran selon l'illustration.

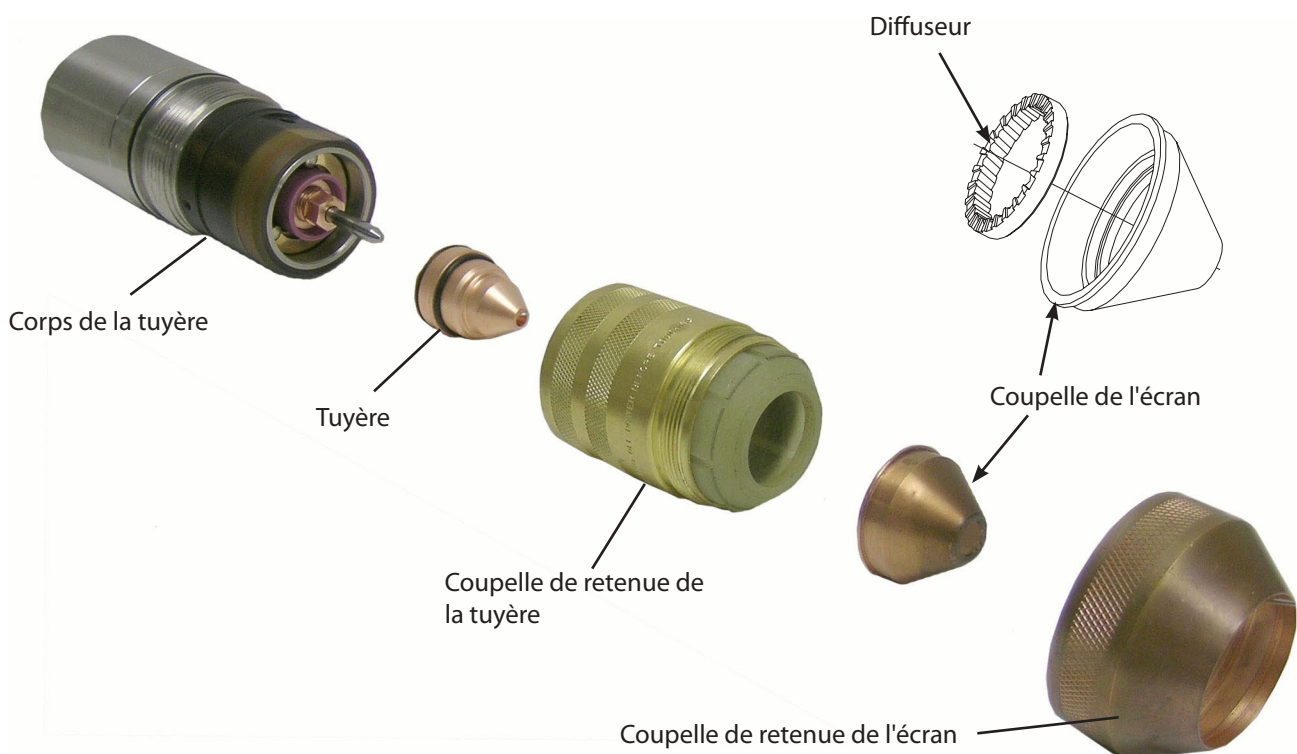


4. Dévissez la coupelle de rétention de la tuyère et dégagez-la du corps de la torche en la tirant en ligne droite. Vérifiez l'absence de toute cassure ou autre endommagement de la partie isolante de la coupelle de rétention de la tuyère. Remplacez si nécessaire.

Inspectez la tuyère à la recherche de :

- traces de fonte ou de transfert excessif de courant.

entailles causées par des étincelles internes. écorchures ou rayures profondes des surfaces du support du joint torique. coupures, écorchures ou usure du joint torique. Supprimez les particules de tungstène (de l'électrode) avec de la laine d'acier

Remplacez dans le cas de dégâts constatés.

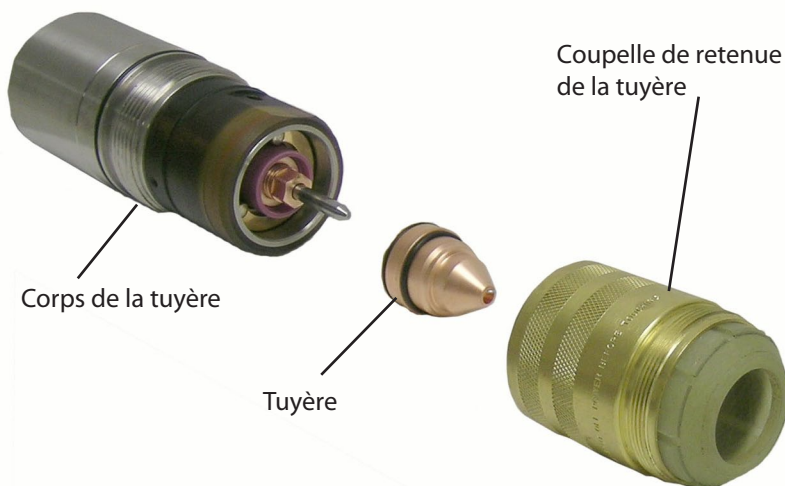


REMARQUE :

La décoloration des surfaces internes ainsi que les petites taches noires de démarrage sont normales et n'affectent nullement la performance de découpe.

Si le support n'est pas suffisamment serré, l'électrode peut se desserrer sans être attachée à son support. Lors de l'installation de l'électrode, utilisez suffisamment de force pour simplement assurer son immobilité.

5. Démontez l'électrode à l'aide de l'outil prévu à cet effet.
6. Démontez l'électrode de son support. Installez des rondelles sur le support dans une clé de 5/16 po. À l'aide de cet outil spécial, faites tourner l'électrode dans le sens anti-horaire pour la démonter. Remplacez l'électrode si les piqûres visibles sur la pièce centrale sont d'une profondeur supérieure à 1,52 mm (1/16 po), si le méplat a pris une forme irrégulière ou s'il est usé sur un plus grand diamètre.

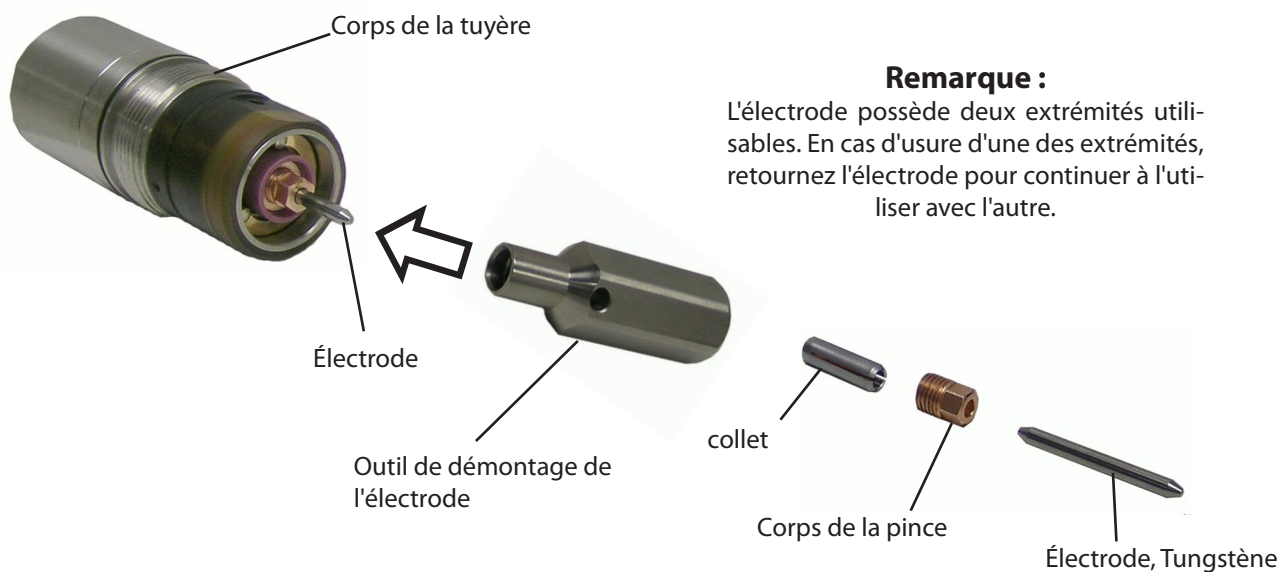

Remarque :

L'électrode possède deux extrémités utilisables. En cas d'usure d'une des extrémités, retournez l'électrode pour continuer à l'utiliser avec l'autre.


7. Retirez le support de l'électrode du corps de la torche. L'extrémité hexagonale de l'outil de démontage du support de l'électrode se place dans la partie hexagonale du support.



8. Démontez le support de l'électrode et le déflecteur de tourbillonnement de gaz. Enlevez prudemment le joint torique du support de l'électrode et dégagez le déflecteur du support en le faisant glisser. Inspectez les surfaces d'assise de la tuyère (bord avant) pour détecter la présence d'écaillage éventuel. Recherchez toute cassure ou trous bouchés. N'essayez pas de dégager les trous. Remplacez le déflecteur en cas d'endommagement.

REMARQUE :

Vérifiez la présence éventuelle d'écorchures ou autres dégâts sur tous les joints toriques, qui pourraient réduire leurs propriétés d'étanchéité au gaz et à l'eau.

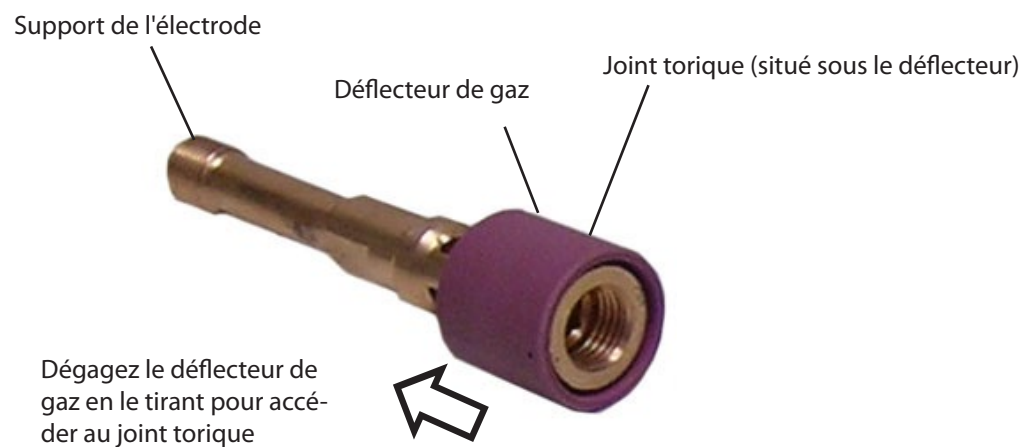

5.4 Assemblage des pièces avant de la torche


ATTENTION

Les pièces trop serrées seront difficiles à démonter et peuvent endommager la torche. Ne serrez pas trop les pièces durant le remontage. Les pièces filetées sont spécialement prévues pour un serrage manuel d'environ 40 à 60 po/livres.

- Ordre inverse de démontage.
- Appliquez une fine couche de graisse au silicone sur les joints toriques avant d'assembler les pièces joignables. Ceci permet de simplifier les démontages et remontages futurs nécessaires à l'entretien. Serrez toutes les pièces filetées à la main. L'installation de l'électrode nécessite uniquement un serrage manuel modéré. Le support de l'électrode doit toujours être plus serré que l'électrode elle-même.

REMARQUE :

Durant l'assemblage, placez la tuyère à l'intérieur de sa coupelle de retenue et vissez l'ensemble coupelle de retenue/tuyère sur le corps de la torche. Ceci simplifiera l'alignement de la tuyère avec l'ensemble. La coupelle de l'écran et sa coupelle de retenue doivent être installées uniquement après l'installation de la tuyère et de sa coupelle de retenue. Sinon, les pièces ne seront pas correctement en place et des fuites pourraient se produire.

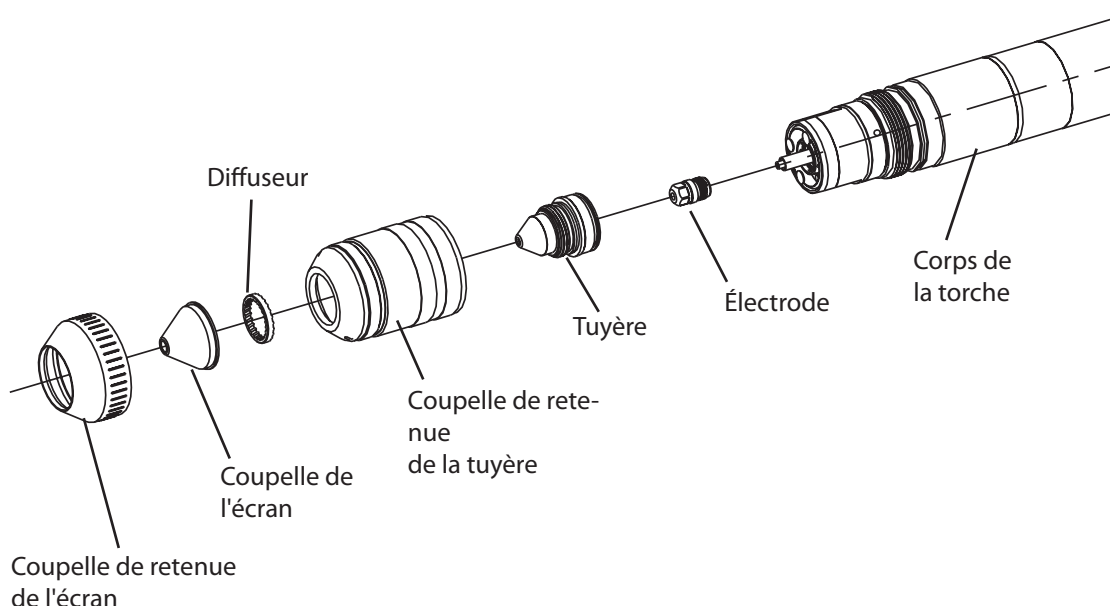

5.5 Assemblage des pièces avant de la torche (pour les plaques épaisses de production)


ATTENTION

Les pièces trop serrées seront difficiles à démonter et peuvent endommager la torche. Ne serrez pas trop les pièces durant le remontage. Les pièces filetées sont spécialement prévues pour un serrage manuel d'environ 40 à 60 po/livres.


- Ordre inverse de démontage.
- Appliquez une fine couche de graisse au silicone sur les joints toriques avant d'assembler les pièces joignables. Ceci permet de simplifier les démontages et remontages futurs nécessaires à l'entretien. Serrez toutes les pièces filetées à la main. L'installation de l'électrode nécessite uniquement un serrage manuel modéré. Le support de l'électrode doit toujours être plus serré que l'électrode elle-même.




1. Remplacez le support de l'électrode dans le corps de la torche. L'extrémité hexagonale de l'outil de démontage du support de l'électrode se place dans la partie hexagonale du support.

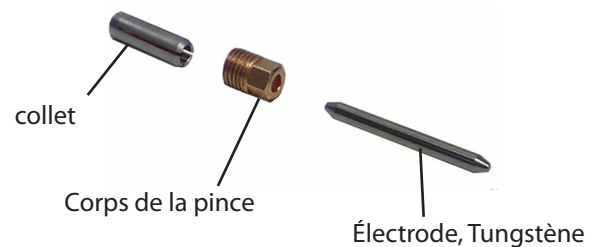


2. Pour remplacer l'électrode, assemblez la pince, le support de la pince et l'électrode. Insérez l'ensemble de l'électrode dans l'outil de démontage prévu à cet effet et assurez-vous que l'électrode est en contact avec la base du trou de l'outil (l'électrode se mettra automatiquement en place).

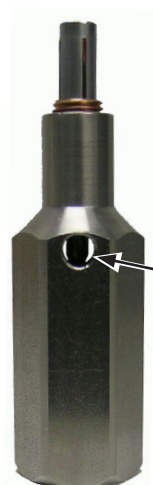

3. Vissez l'ensemble de l'électrode dans le sens des aiguilles d'une montre sur le corps de la torche. L'électrode sera correctement positionnée et serrée lorsque la pince se referme.

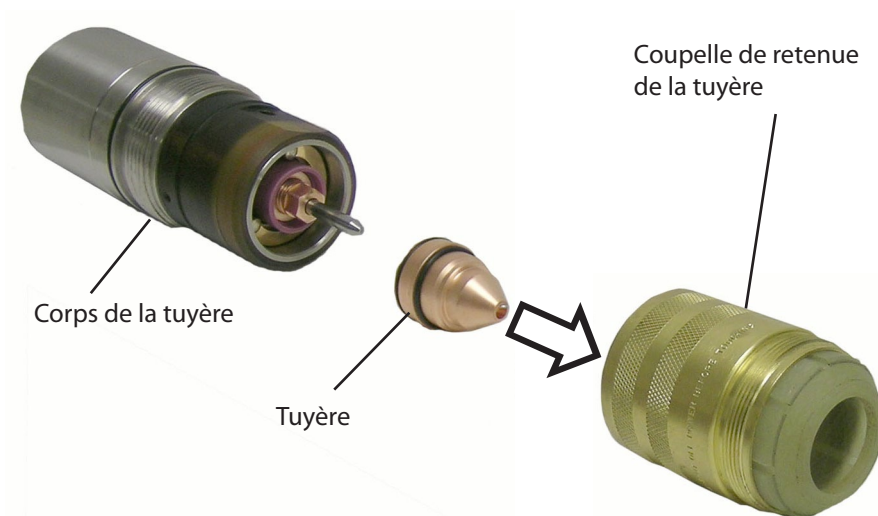**REMARQUE :**

Durant l'assemblage, placez la tuyère à l'intérieur de sa coupelle de retenue et vissez l'ensemble coupelle de retenue/tuyère sur le corps de la torche. Ceci simplifiera l'alignement de la tuyère avec l'ensemble. La coupelle de l'écran et sa coupelle de retenue doivent être installées uniquement après l'installation de la tuyère et de sa coupelle de retenue. Sinon, les pièces ne seront pas correctement en place et des fuites peuvent se produire.

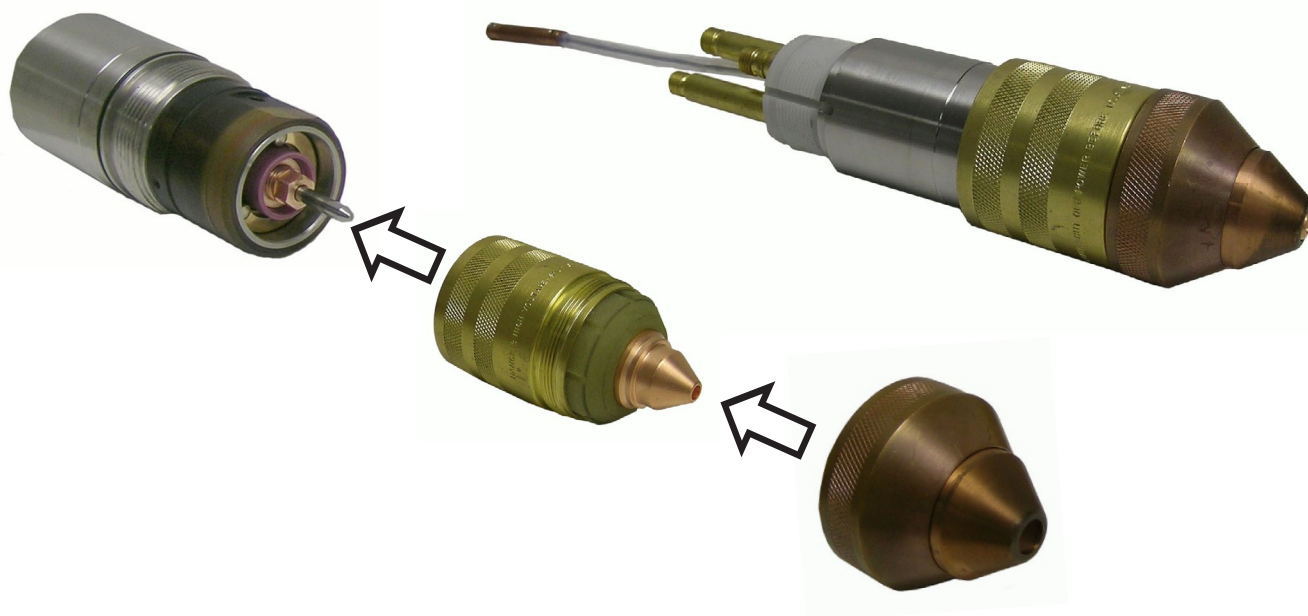

5.6 Corps de la torche

- Inspectez les joints toriques quotidiennement et remplacez-les en cas d'endommagement ou d'usure.
- Appliquez une fine couche de graisse au silicone sur les joints toriques avant d'assembler la torche. Ceci simplifie les démontages et remontages futurs nécessaires à l'entretien. Joint torique (1.61 I.D. X .070 BUNA-70A).

AVERTISSEMENT


TOUTE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE !

- Avant d'effectuer tout entretien de la torche : Placez l'interrupteur de la source d'alimentation en position d'arrêt (« OFF »)
- Débranchez l'alimentation principale.



Emplacements des joints toriques

- Nettoyez toute présence de graisse ou de saleté sur les contacts électriques ou sur les points de contact des bagues.
- Lors du remplacement de la tuyère, inspectez la bague. Nettoyez-la avec un bâtonnet coton trempé dans de l'alcool isopropylique.

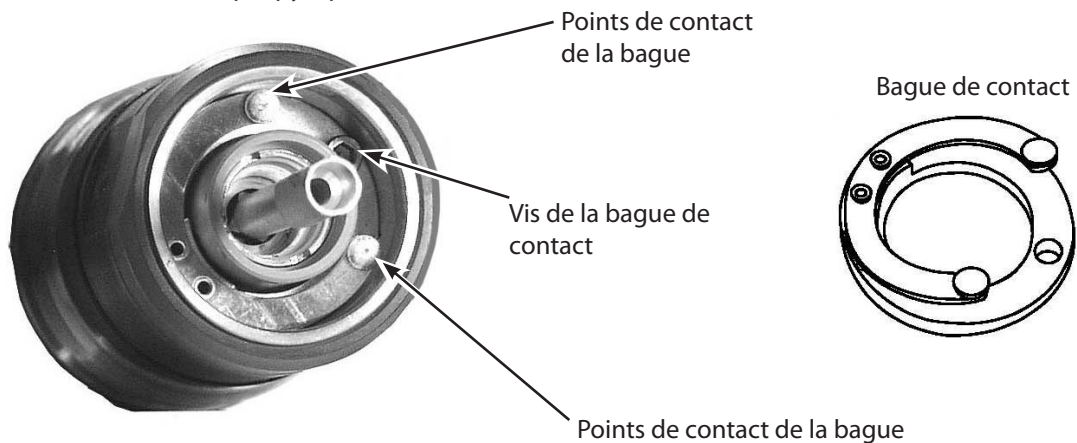

5.7 Démontage et remplacement du corps de la torche


AVERTISSEMENT

TOUTE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE !

- Avant d'effectuer tout entretien de la torche : Placez l'interrupteur de la source d'alimentation en position d'arrêt (« OFF »)
- Débranchez l'alimentation principale.




1. Relâchez le collier de serrage à vis sans fin de façon à libérer la gaine de la torche pour pouvoir retirer l'ensemble du câblage. Un dégagement de la gaine sur environ 17,7 cm (7 po) devrait être suffisant. Desserrez les vis n°10-32 à l'extrémité de la gaine pour que l'extension de la poignée en laiton soit libre de tourner lors du dégagement de la gaine. Dévissez la gaine de la torche et faites-la glisser vers l'arrière jusqu'à ce que le raccord de l'arc pilote soit visible.

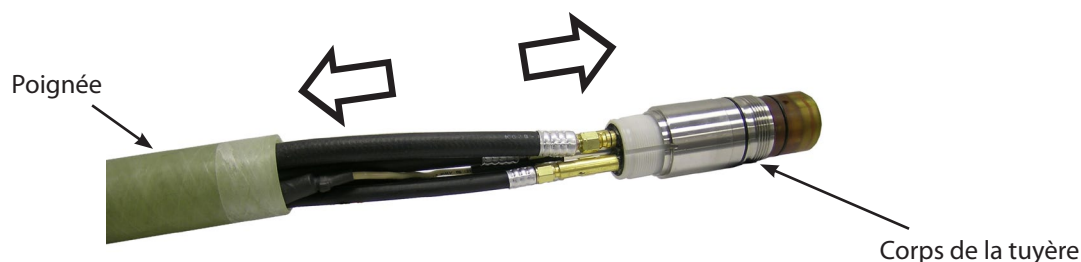

2. Dévissez les tuyaux de gaz et les câbles électriques de la tête de torche en utilisant des clés de 7/16 po (11,1 mm) et 1/2 po (12,7 mm). Débranchez les câbles d'alimentation enfilés sur les tiges les plus courtes à l'arrière de la torche. Remarquez qu'un de ses raccords est inversé.




3. Enlevez le ruban adhésif électrique situé à l'arrière de la pièce d'isolation en plastique gris se trouvant sur la connexion de l'arc pilote. Repoussez l'isolation vers l'arrière et dégagez les connecteurs à la lame.

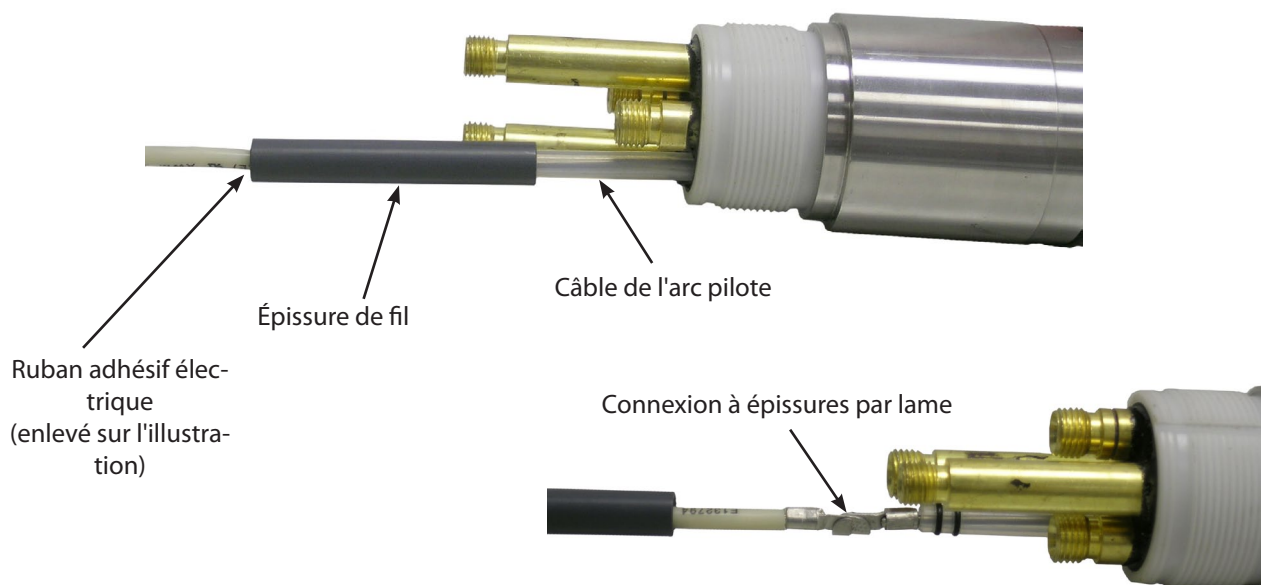

4. Pour installer une nouvelle tête de torche - branchez le câble de l'arc pilote et le câble d'alimentation principale en effectuant les étapes de déconnexion en sens inverse. Assurez-vous que les raccords de gaz et d'eau sont suffisamment serrés pour éviter les fuites, mais n'utilisez aucun produit d'étanchéité. Si le raccord à lame semble être lâche, serrez-le en appuyant sur les parties avec une pince à becs demi-ronds une fois l'assemblage terminé. Immobilisez l'isolation grise de l'arc pilote avec 10 enroulements de ruban adhésif électrique.



5. Faites glisser la poignée vers l'avant et enflez-la fermement sur le corps de la torche.

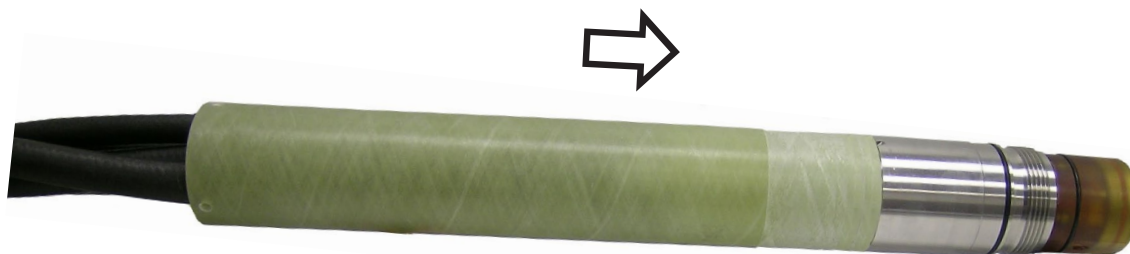

5.8 Réduction de la durée de vie des consommables

1. Découpage de squelettes

Le découpage de squelettes (matériaux jetés au rebut après que toutes les pièces ait été enlevées d'une plaque). Leur suppression de la table peut raccourcir la durée de vie de l'électrode pour les raisons suivantes :

- Entraîne la torche à sortir de la pièce de travail.
- Démarrage sur les bords avec un arc pilote continu. Augmentation importante de la fréquence de démarrage. Ceci est un problème principalement associé au découpage à l'O₂ et qui peut être évité en choisissant un tracé de découpe nécessitant un minimum de démarrages.
- Augmentation du risque que la plaque se détende en direction de la tuyère, entraînant ainsi un arc double. Cette réaction peut être minimisée par une attention particulière de l'opérateur et par augmentation de la distance de sécurité et réduction des vitesses de découpe.

Si possible, utilisez une torche OXWELD pour le découpage des squelettes ou travaillez avec la PT-36 à une distance de sécurité élevée.

2. Problèmes de contrôle de la hauteur

- Les « plongées » de torche sont généralement entraînées par un changement de tension de l'arc lorsqu'un contrôle automatique de la hauteur est utilisé. Ce changement de tension provient généralement de l'éloignement de la plaque par rapport à l'arc. Pour efficacement éliminer ces problèmes, désactivez le contrôle automatique de la hauteur et éteignez l'arc plus rapidement après avoir terminé la découpe sur une plaque qui tombe.
- Ces plongées peuvent également survenir au démarrage en cas de délai de déplacement excessif. Cette situation est plus fréquente avec des matériaux fins. Réduisez le délai ou désactivez le contrôle de la hauteur.
- Les plongées peuvent aussi être entraînées par un mécanisme de contrôle de la hauteur défectueux.

3. Distance de sécurité trop faible durant le perçage

Augmentez la distance de sécurité du perçage

4. Démarrage sur les bords avec un arc pilote continu

Soyez plus prudent lors du positionnement de la torche ou démarrez sur un matériau d'essai à proximité.

5. Relevage de la pièce à travailler

La tuyère peut être endommagée si la torche rencontre une partie relevée de la pièce à travailler.

6. Accrochage sur les éclaboussures de perçage

Augmentez la distance de sécurité ou démarrez avec une spire de départ plus longue.

7. Perçage non terminé avant le démarrage

Augmentez le délai initial.

8. Faible débit du liquide de refroidissement, Débit du gaz plasma élevé, Courant trop élevé

Paramètres corrects

9. Fuites du liquide de refroidissement dans la torche

Réparez les fuites

Procédure de vérification de fuite de liquide de refroidissement :

Les fuites de liquide de refroidissement peuvent provenir des joints d'étanchéité de l'électrode, du support de l'électrode, de la tuyère ainsi que du corps de la torche. Ils peuvent également provenir de fentes dans le matériau d'isolation de la torche, de la coupelle de retenue de la tuyère ou encore d'un câble d'alimentation.

Pour détecter les fuites de toutes origines, démontez la coupelle de l'écran, nettoyez la torche, purgez-la et déposez-la sur une plaque propre et sèche. En vous assurant que toutes les arrivées de gaz sont coupées, laissez le liquide de refroidissement circuler pendant quelques minutes et inspectez la présence de fuites éventuelles. Activez l'arrivée du gaz plasma et observez tout embrun au niveau de la sortie de la tuyère. En l'absence d'embrun, éteignez le gaz plasma, activez le gaz d'écran et observez la présence d'embrun dans les conduites du gaz d'écran situées dans la coupelle de retenue de la tuyère.


Si vous remarquez une fuite au niveau de l'orifice de la tuyère, enlevez et inspectez les joints toriques de la tuyère, de l'électrode et de son support. Vérifiez les surfaces d'étanchéité du support de l'électrode et la gaine de protection en inox de la torche.

Si vous suspectez la présence d'une fuite en provenance de l'électrode elle-même, vous pouvez installer une base de tuyère à deux pièces de 100 à 200 A pour PT-19XL sans bec de tuyère. Après la purge, activez le refroidissement à eau (avec le gaz désactivé) et observez l'extrémité de l'électrode. Si vous constatez l'accumulation d'eau à cet endroit, vérifiez qu'elle ne dégouline pas le long de l'électrode à partir d'une fuite au niveau de l'étanchéité du joint torique.


AVERTISSEMENT

S'il est nécessaire d'alimenter la source d'énergie pour activer le refroidissement à eau, il est alors possible d'obtenir des hautes tensions au niveau de la torche sans présence d'arc. Ne jamais toucher la torche lorsqu'elle est sous tension.

Problème : Impossible de démarrer

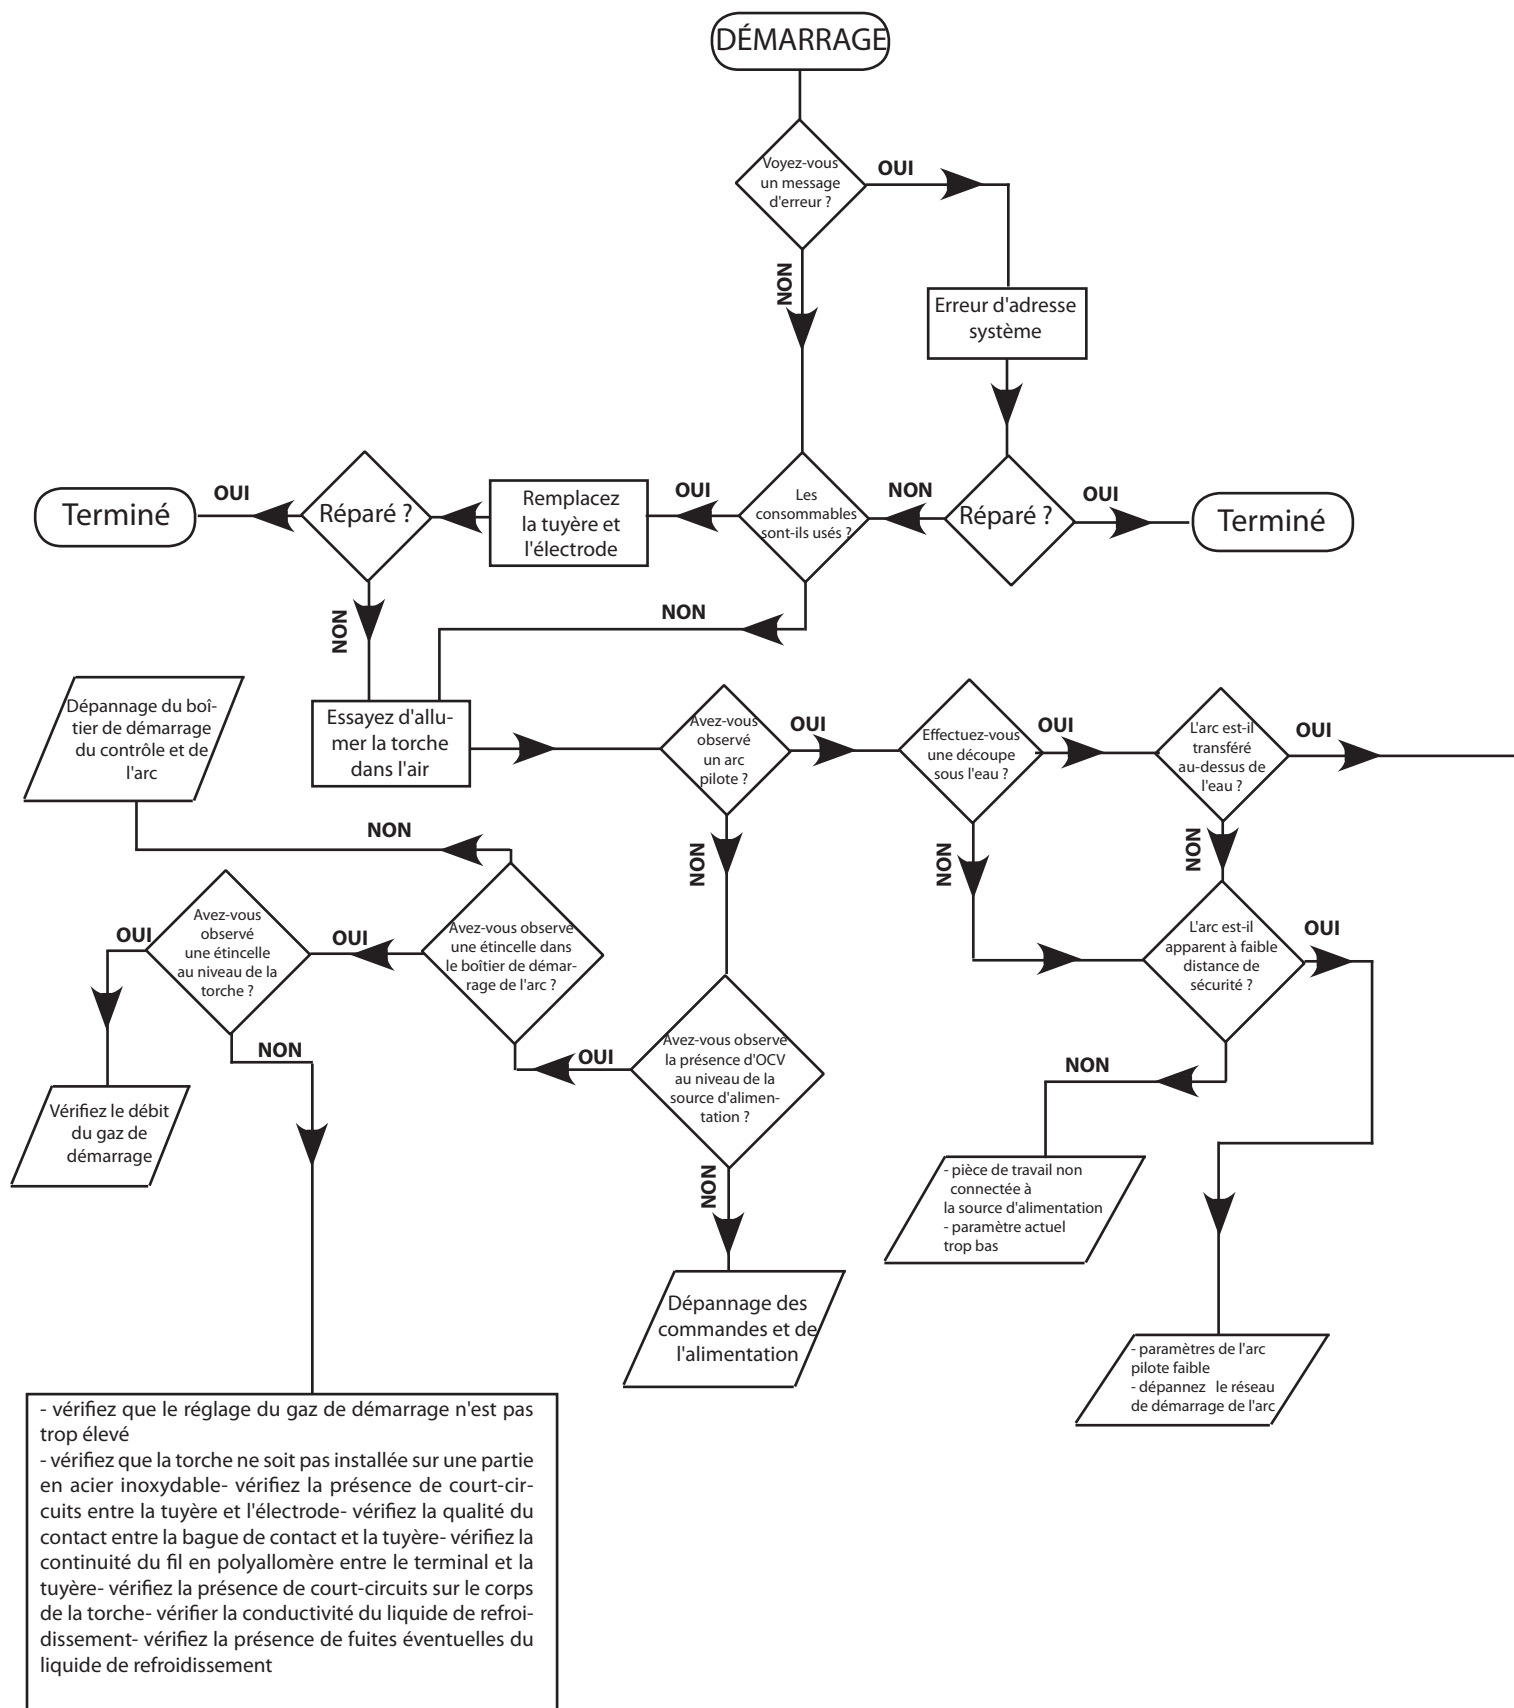

Problème : Impossible de démarrer

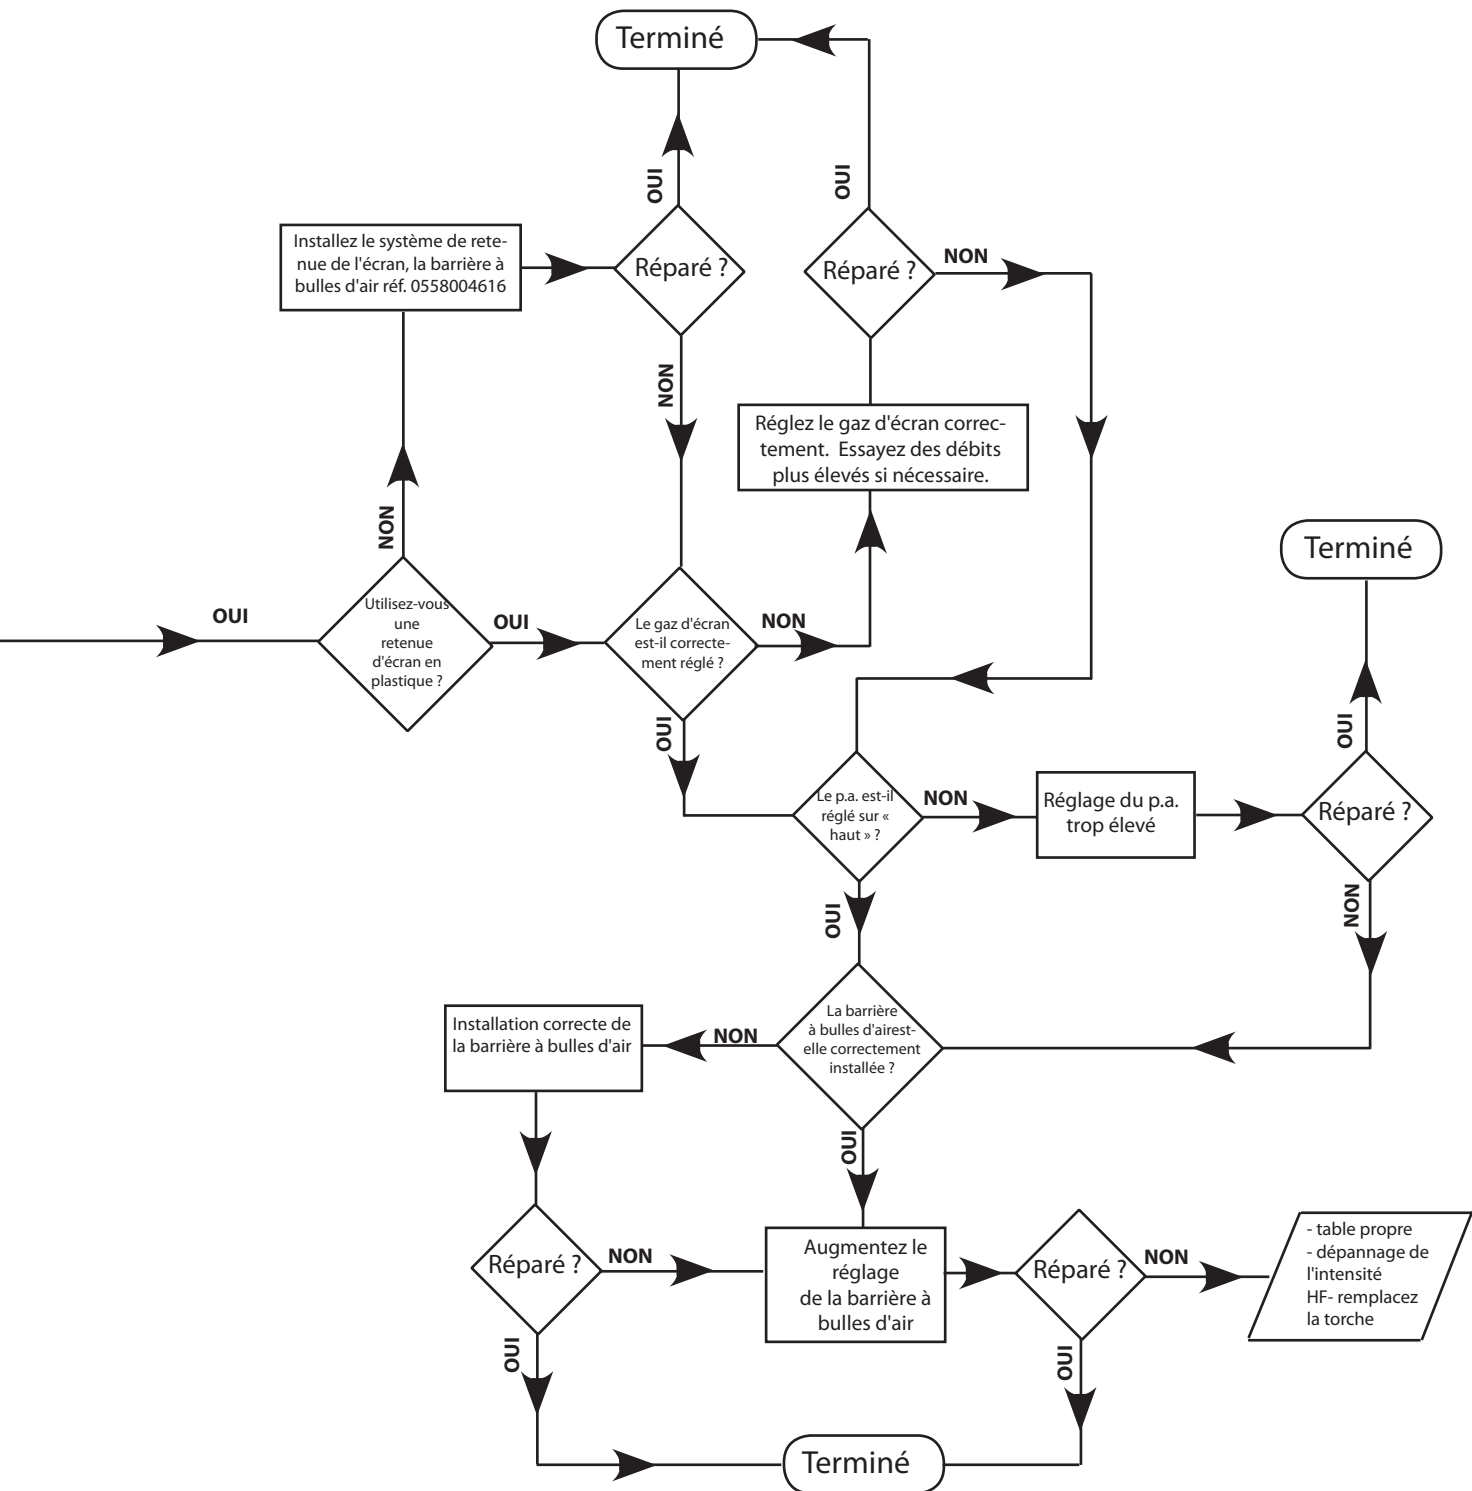

6.0 Replacement Parts

6.1 General

Always provide the serial number of the unit on which the parts will be used. The serial number is stamped on the unit nameplate.

6.2 Ordering

To ensure proper operation, it is recommended that only genuine ESAB parts and products be used with this equipment. The use of non-ESAB parts may void your warranty.


Replacement parts may be ordered from your ESAB Distributor.


Be sure to indicate any special shipping instructions when ordering replacement parts.

Refer to the Communications Guide located on the back page of this manual for a list of customer service phone numbers.


Note

Bill of material items that have blank part numbers are provided for customer information only.
Hardware items should be available through local sources.

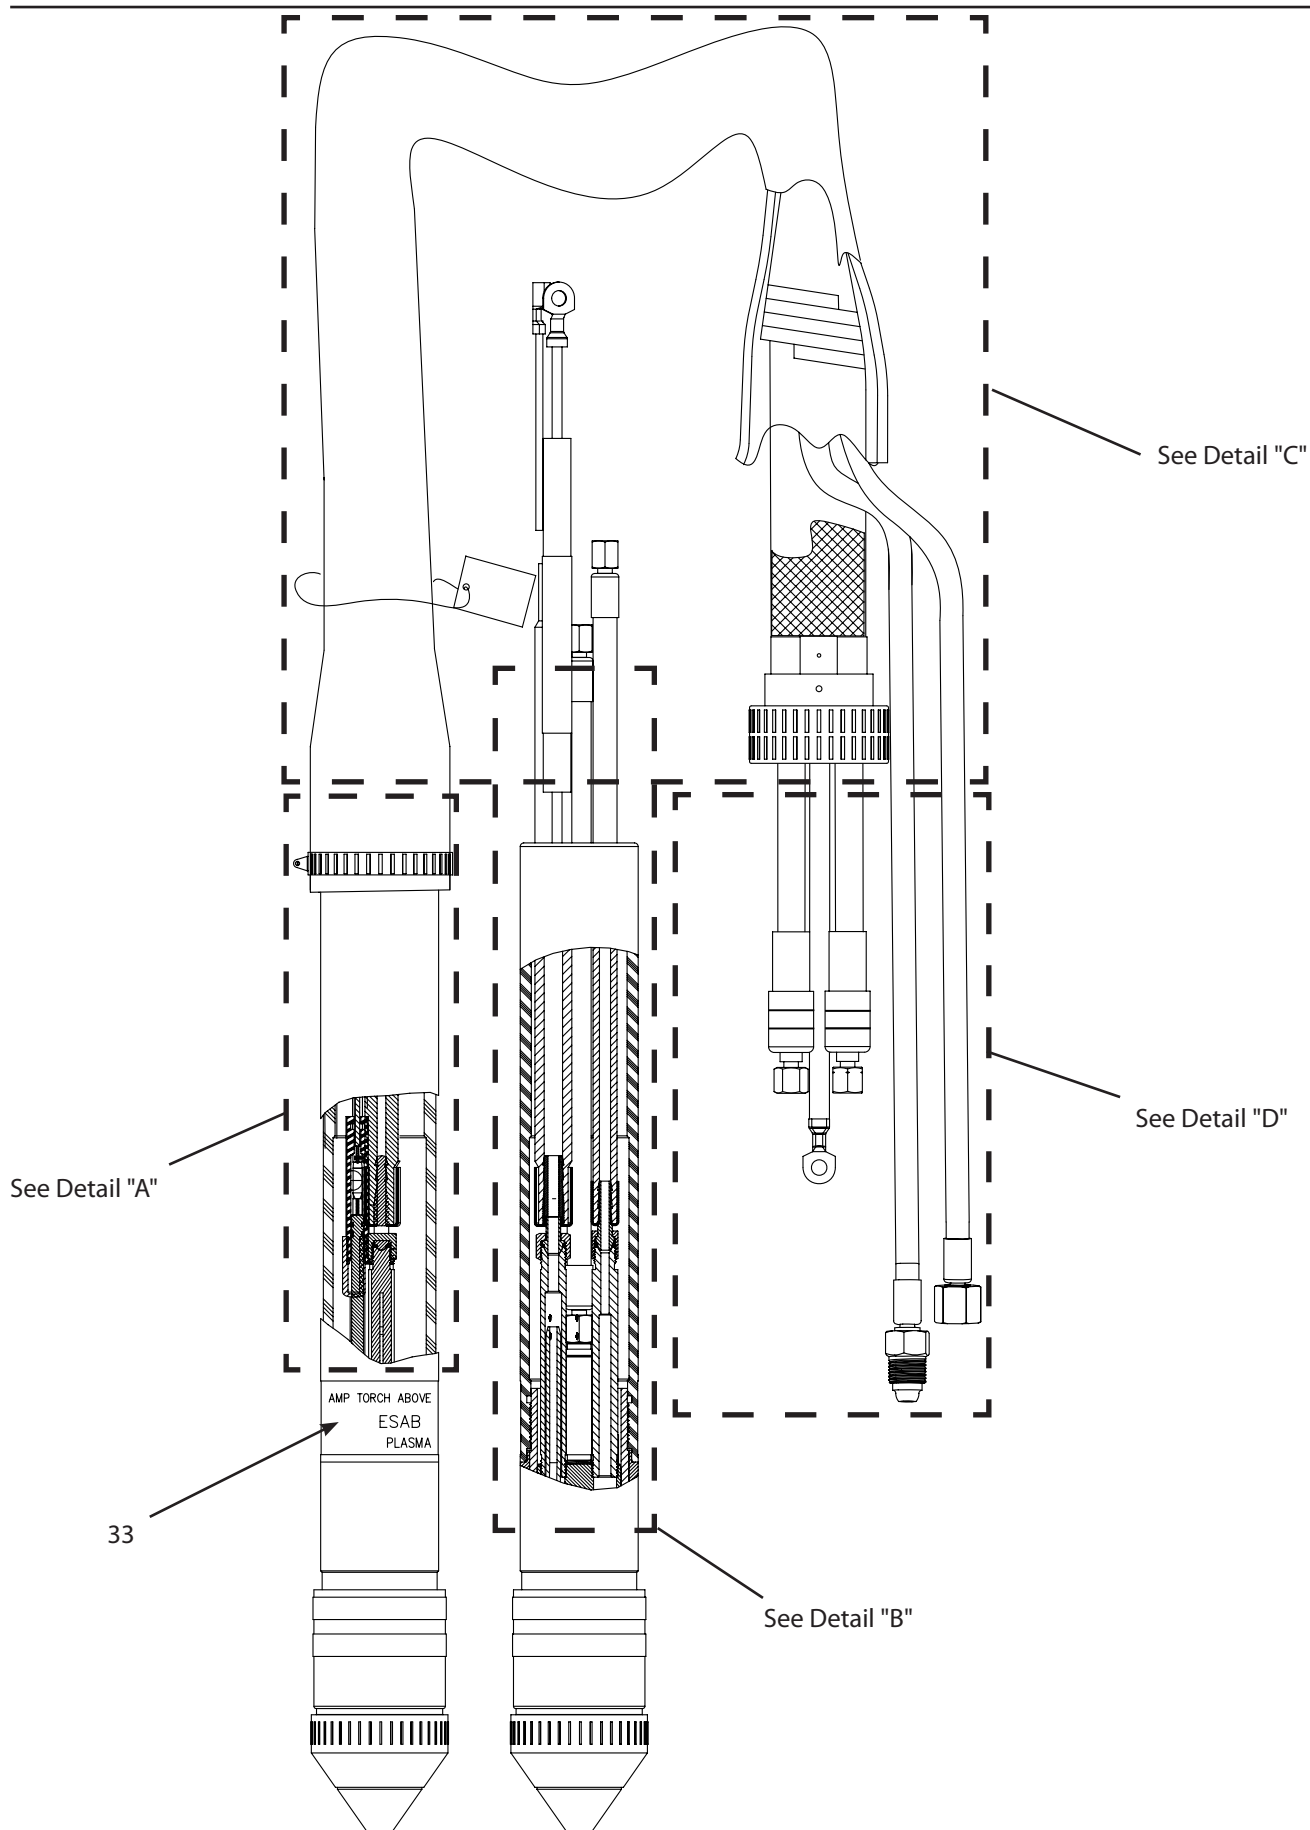


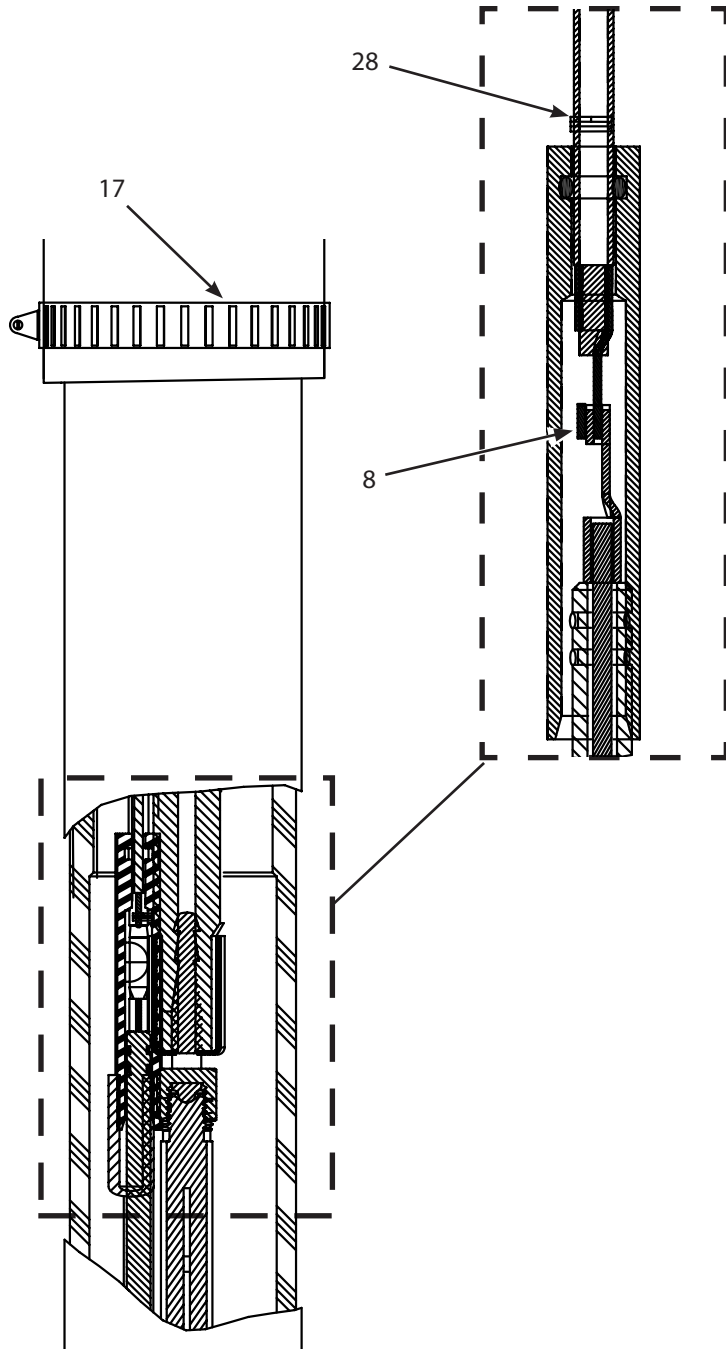


Detail "A"

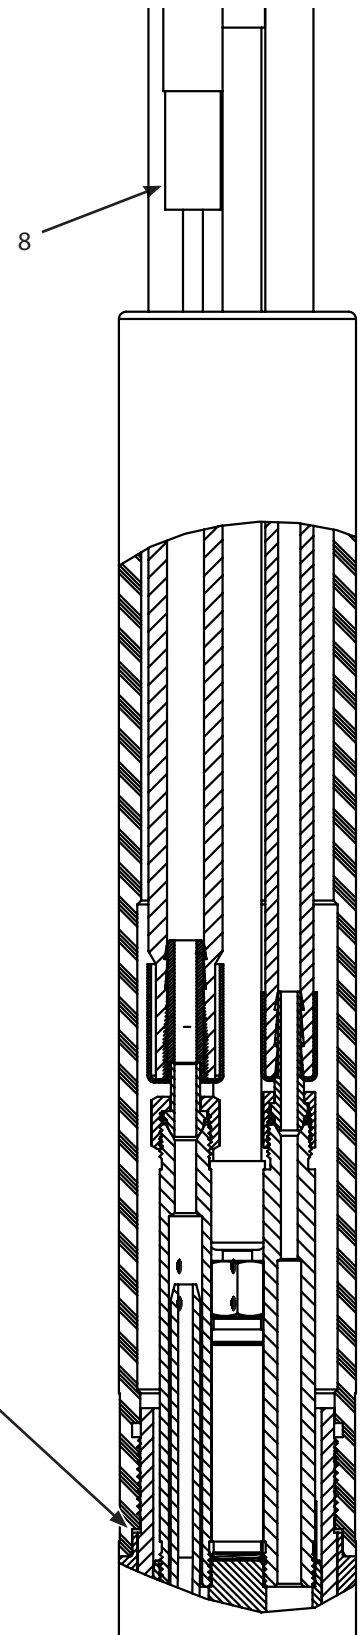


Detail "B"

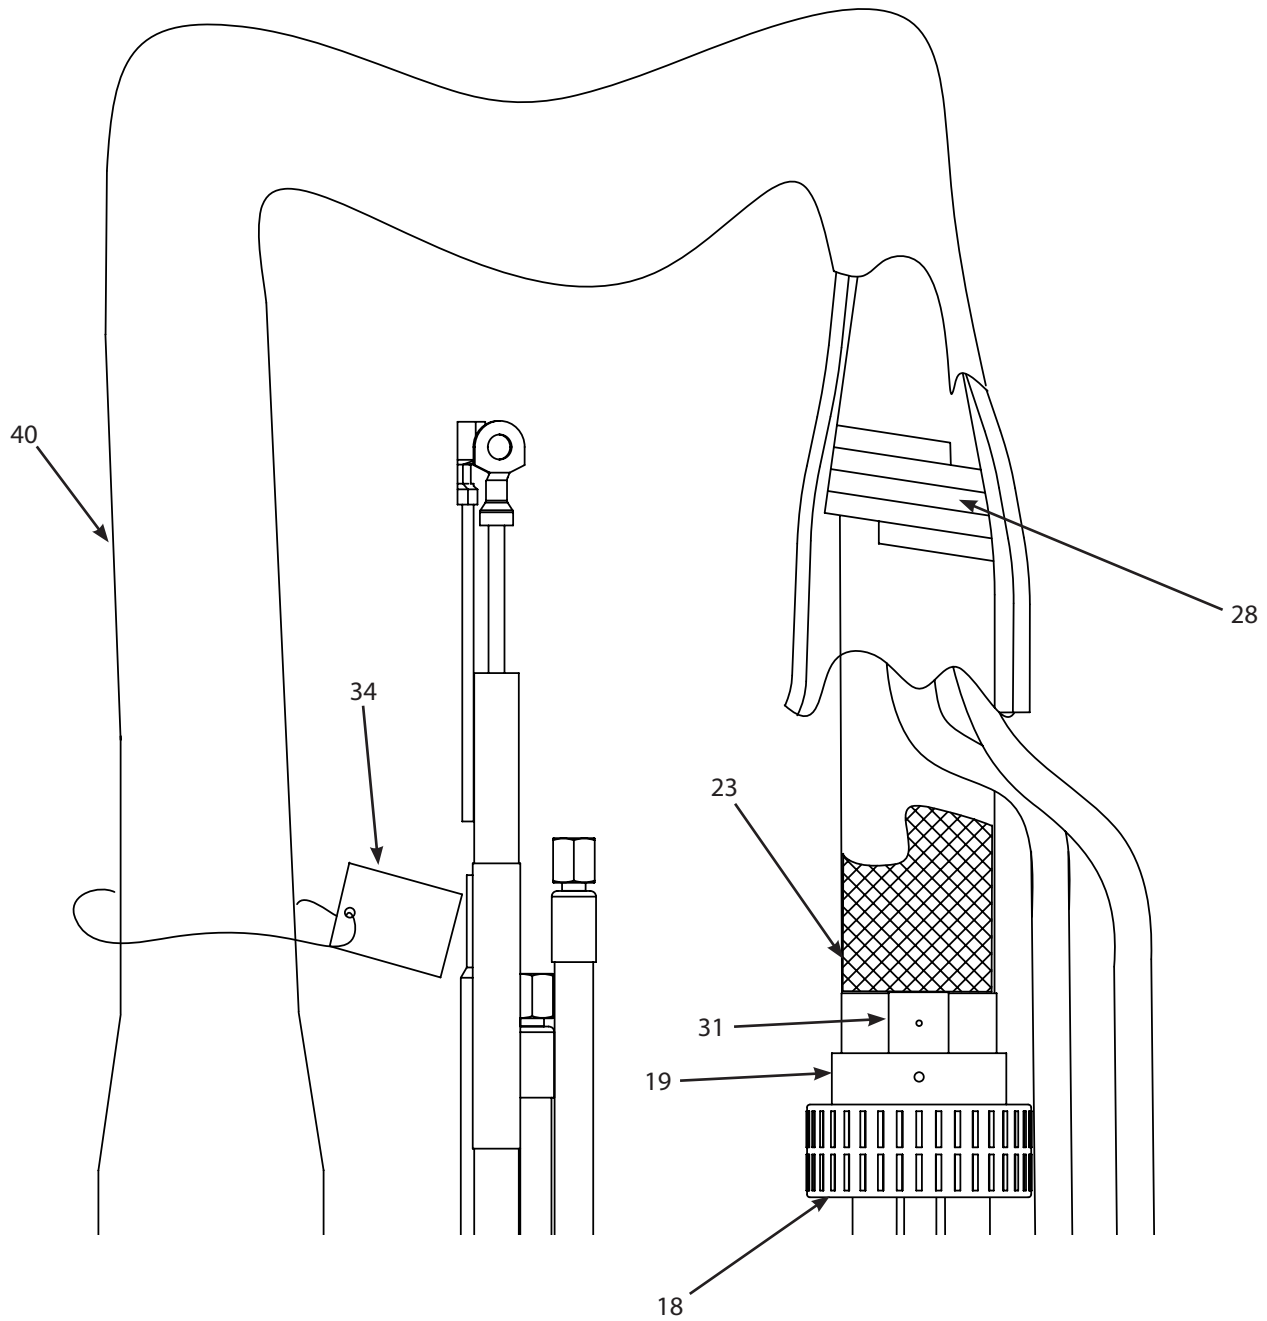

Detail "C"

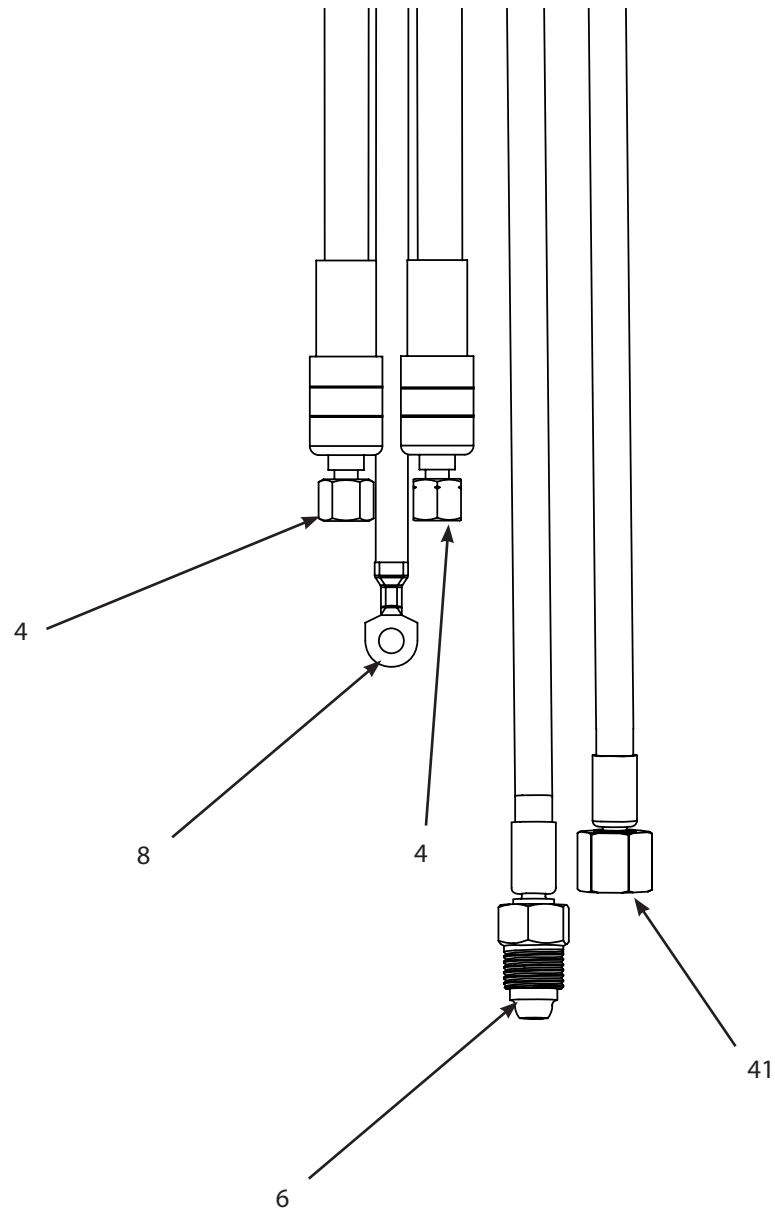

Detail "D"

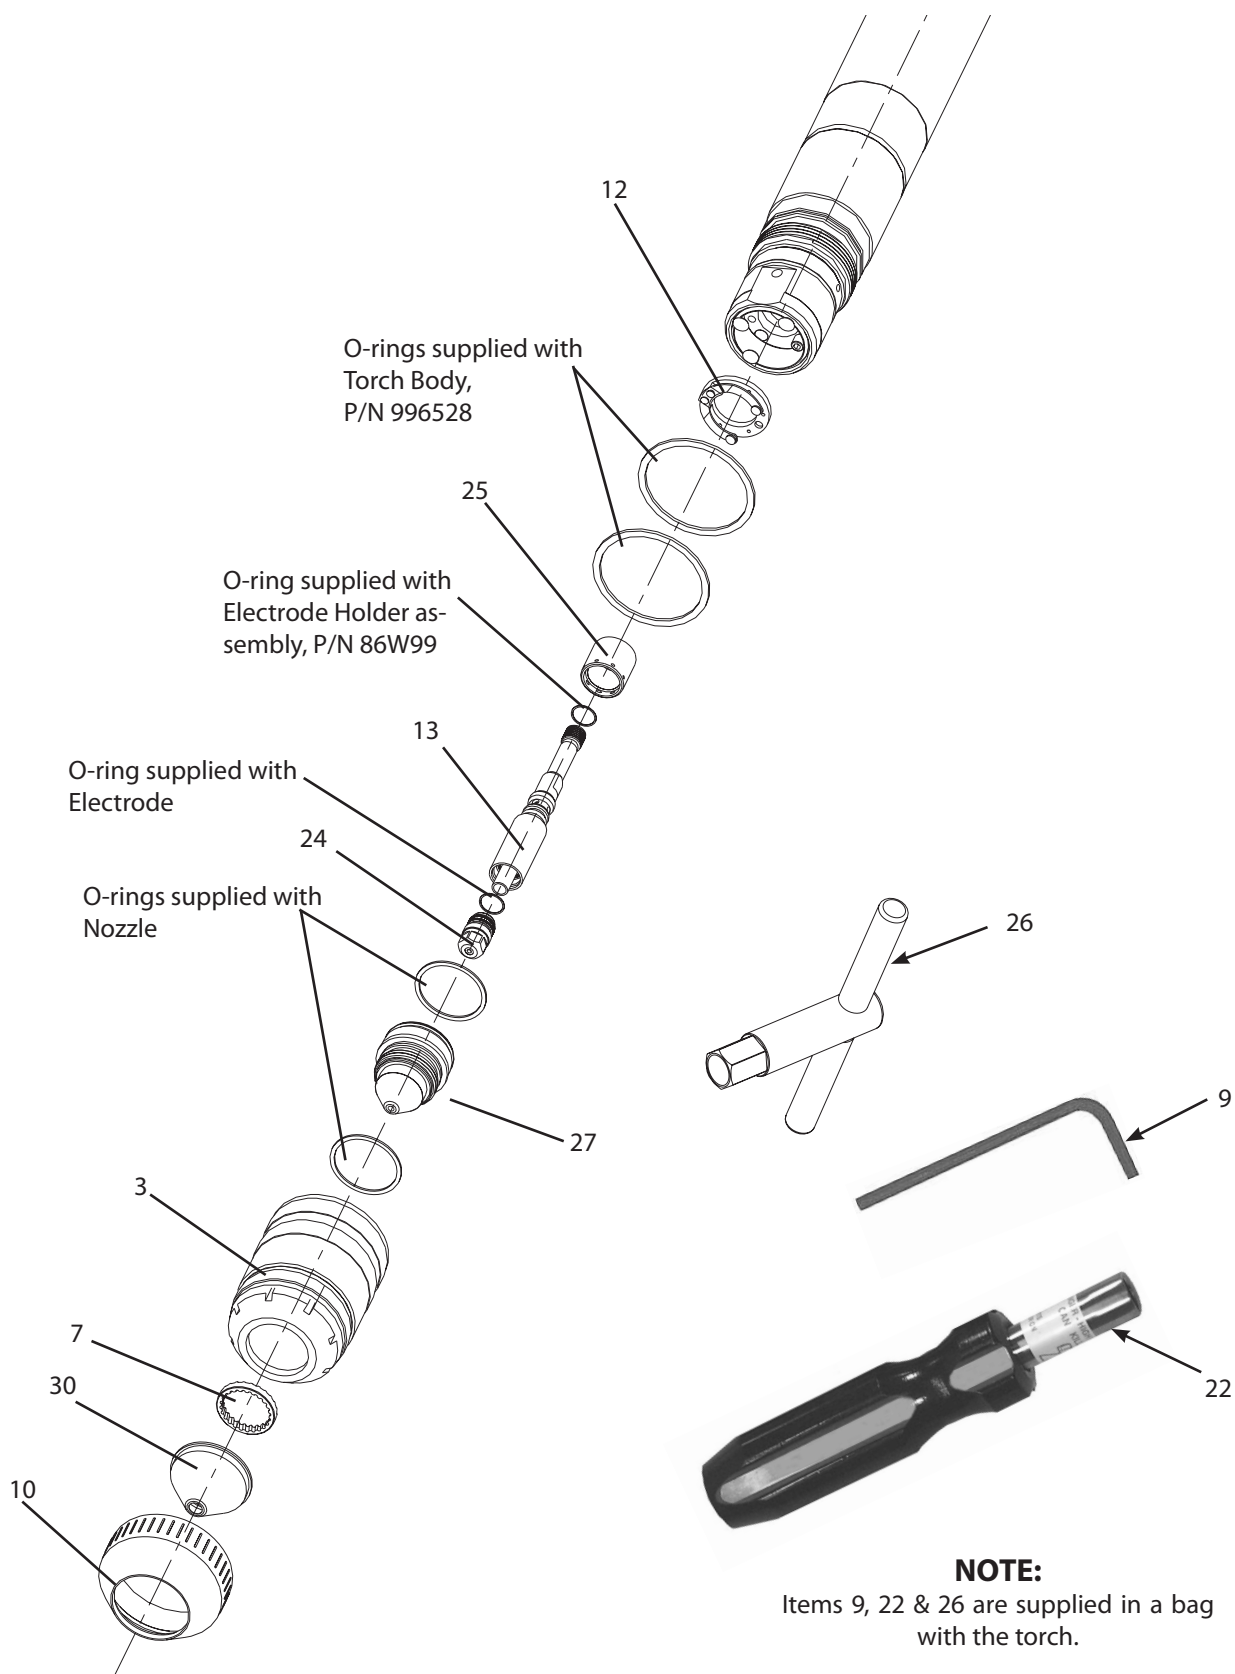

SECTION 6

REPLACEMENT PARTS

MODEL NO.										BILL OF MATERIALS					
0558006814	0558006817	0558006782	0558006816	0558006815	0558006813	0558006781	0558006812	0558006811	DESCRIPTION						
REVISION LEVEL										ITEM NO.	PART OR CODE NO.	SYMBOL (ELEC-AY	DESCRIPTION	REVISION LETTER	
OR	OR	PEN	OR	OR	OR	PEN	OR	OR							
QUANTITY															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0558003804		PT-36 TORCH BODY MACHINED			
	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0558001626		SLEEVE TORCH PT-600			
1										0558003861		SLEEVE TORCH PT-36 SHORT			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0004470045		NOZZLE RETAINING CUP AY			
									2	4	34775		CABLE POWER 4.5FT		
							2				996248		CABLE POWER 6FT		
						2					0558004131		CABLE POWER 7.2FT		
					2						34363		CABLE POWER 12FT		
				2							33209		CABLE POWER 15FT		
			2								34364		CABLE POWER 17FT		
		2									33210		CABLE POWER 20FT		
	2										33211		CABLE POWER 25FT		
2											0558005956		CABLE POWER 14FT PT-36		
									5						
								1	6	34776		HOSE GAS 4.5FT			
							1			34360		HOSE GAS 6FT			
						1				0558004133		HOSE GAS 7.2FT			
					1					34361		HOSE GAS 12FT			
				1						33203		HOSE GAS 15FT			
			1							34362		HOSE GAS 17FT			
		1								33204		HOSE GAS 20FT			
	1									33205		HOSE GAS 25FT			
1										0558006818		HOSE GAS 14FT MINI-BEVEL			
	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0004470031		DIFFUSER 100-360A			
									1	8	0558006820		CBL PILOT ARC 4.5FT PT-36R		
							1			0558006821		CBL PILOT ARC 6FT PT-36R			
						1				0558006822		CBL PILOT ARC 7.2FT(2.2M) PT-36R			
					1					0558006823		CBLPILOT ARC 12FT PT-36R			
				1						0558006824		CBL PILOT ARC 15FT PT-36R			
			1							0558006825		CBL PILOT ARC 17FT PT-36R			
		1								0558006826		CBL PILOT ARC 20FT PT-36R			
	1									0558006827		CBL PILOT ARC 25FT PT-36R			
1										0558006828		CBL PILOT ARC 14FT PT-36R			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0004470049		7/64- HEX ALLEN WRENCH			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0004470046		SHIELD RETAINER			
									11						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0558003858		CONTACT RING AY PT-36			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0558003924		ELECTRODE HOLDER AY PT-36			
									14						
									15						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	37073		CONTACT RING SCREW			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	996565		CLAMP HOSE W/D 1.56ID X 2.50D SS			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	33029		NUT SHIELD CONNECTOR			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	33030		NIPPLE SHIELD CONNECTOR			
AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	20	0004470869		#11 COMPOUND SILICONE GREASE			

SECTION 6

REPLACEMENT PARTS

MODEL NO.										DESCRIPTION				
0558006814	0558006817	0558006782	0558006816	0558006815	0558006813	0558006781	0558006812	0558006811						
REVISION LEVEL										ITEM NO.	PART OR CODE NO.	SYMBOL (ELEC-AY)	DESCRIPTION	REVISION LETTER
OR	OR	PEN	OR	OR	OR	PEN	OR	OR						
QUANTITY														
										21				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	0558007105		.437 HEX NUT DRIVER	
1.5'	1.5'	1.5'	1.5'	1.5'	1.5'	1.5'	1.5'	1.5'	1.5'	23	0558001505		EXPANDABLE BRAIDED SLEEVING	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	0558003914		ELECTRODE UL PT-36 340A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	0558002533		BAFFLE GAS SWIRL PT-600	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0558003918		TOOL ELECT HOLDER PT-36	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0558006020		NOZZLE PT-36 2.0MM (0.080")	
AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	28	90250033		TAPE ELECTRICAL	
										29				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0558006141		SHIELD PT-36 4.1MM (.160")	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	951168		BAND CLAMP	
										32				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	955244		LABEL PT-36	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34	954063		TAG ELECTRIC WARNING	
										35				
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	953782		DECAL WARNING	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37	F52529		PRECAUTIONS & SAFE PRACTICES BOOKLET	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38	5014373		LITERATURE H2 EXPLOSION	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39	0558004724		INSTRUCTION LITERATURE PT-36	
									1	40	0558003840		SLEEVING LEATHER TORCH 4.5FT	
									1		0558003841		SLEEVING LEATHER TORCH 6FT	
									1		0558003842		SLEEVING LEATHER TORCH 7.2FT	
						1					0558003843		SLEEVING LEATHER TORCH 12FT	
				1							0558003844		SLEEVING LEATHER TORCH 15FT	
			1								0558003845		SLEEVING LEATHER TORCH 17FT	
		1									0558003846		SLEEVING LEATHER TORCH 20FT	
	1										0558003847		SLEEVING LEATHER TORCH 25FT	
1											0558005957		SLEEVING LEATHER TORCH 14FT MINI-BEV	
									1	41	37192		HOSE SHIELD GAS 4.5 FT (REF-SEE FAM DWG 37199)	
									1		37193		HOSE SHIELD GAS 6 FT (REF-SEE FAM DWG 37199)	
									1		0558004134		HOSE SHIELD GAS 7.2 FT (REF-SEE FAM DWG 37199)	
						1					37194		HOSE SHIELD GAS 12 FT (REF-SEE FAM DWG 37199)	
					1						37195		HOSE SHIELD GAS 15 FT (REF-SEE FAM DWG 37199)	
				1							37196		HOSE SHIELD GAS 17 FT (REF-SEE FAM DWG 37199)	
		1									37197		HOSE SHIELD GAS 20 FT (REF-SEE FAM DWG 37199)	
	1										37198		HOSE SHIELD GAS 25 FT (REF-SEE FAM DWG 37199)	
1											0558006819		HOSE SHIELD GAS 14FT PT-36R	

DESCRIPTIONS FOR PT-36R TORCH AY'S	
0558006811	PT-36R TORCH AY 4.5FT (1.4M)
0558006812	PT-36R TORCH AY 6FT (1.8M)
0558006781	PT-36R TORCH AY 7.2FT (2.2M)
0558006813	PT-36R TORCH AY 12FT (3.6M)
0558006815	PT-36R TORCH AY 15FT (4.6M)
0558006816	PT-36R TORCH AY 17FT (5.2M)
0558006782	PT-36R TORCH AY 20FT (6.10M)
0558006817	PT-36R TORCH AY 25FT (7.6M)
0558006814	PT-36R TORCH AY 14FT MINI-BEV(4.3M)


PT-36R

Mechanized Plasmarc Cutting Torch
for Production Thick Plate

Use:

PT-36R H35 Heavy Plate Start-up Kit0558005225

Item No.	Part Number	Quantity	Description
1	0558003963	5	Electrode, Tungsten 3/16"D
2	0558003965	5	Nozzle H35 .198" Divergent
3	0558003964	2	Collet 3/16"D Electrode
4	0558005689	2	Electrode/Collet Holder PT-36
5	0558003967	2	Collet Body
6	0558002532	2	Baffle, 32 Hole x .023
7	0558006688	5	Shield High Current
8	0558003918	1	Electrode Holder Tool PT-36
9	0558003962	1	Tungsten Electrode Tool
10	0558006690	2	Nozzle Retaining Cup assy High Current

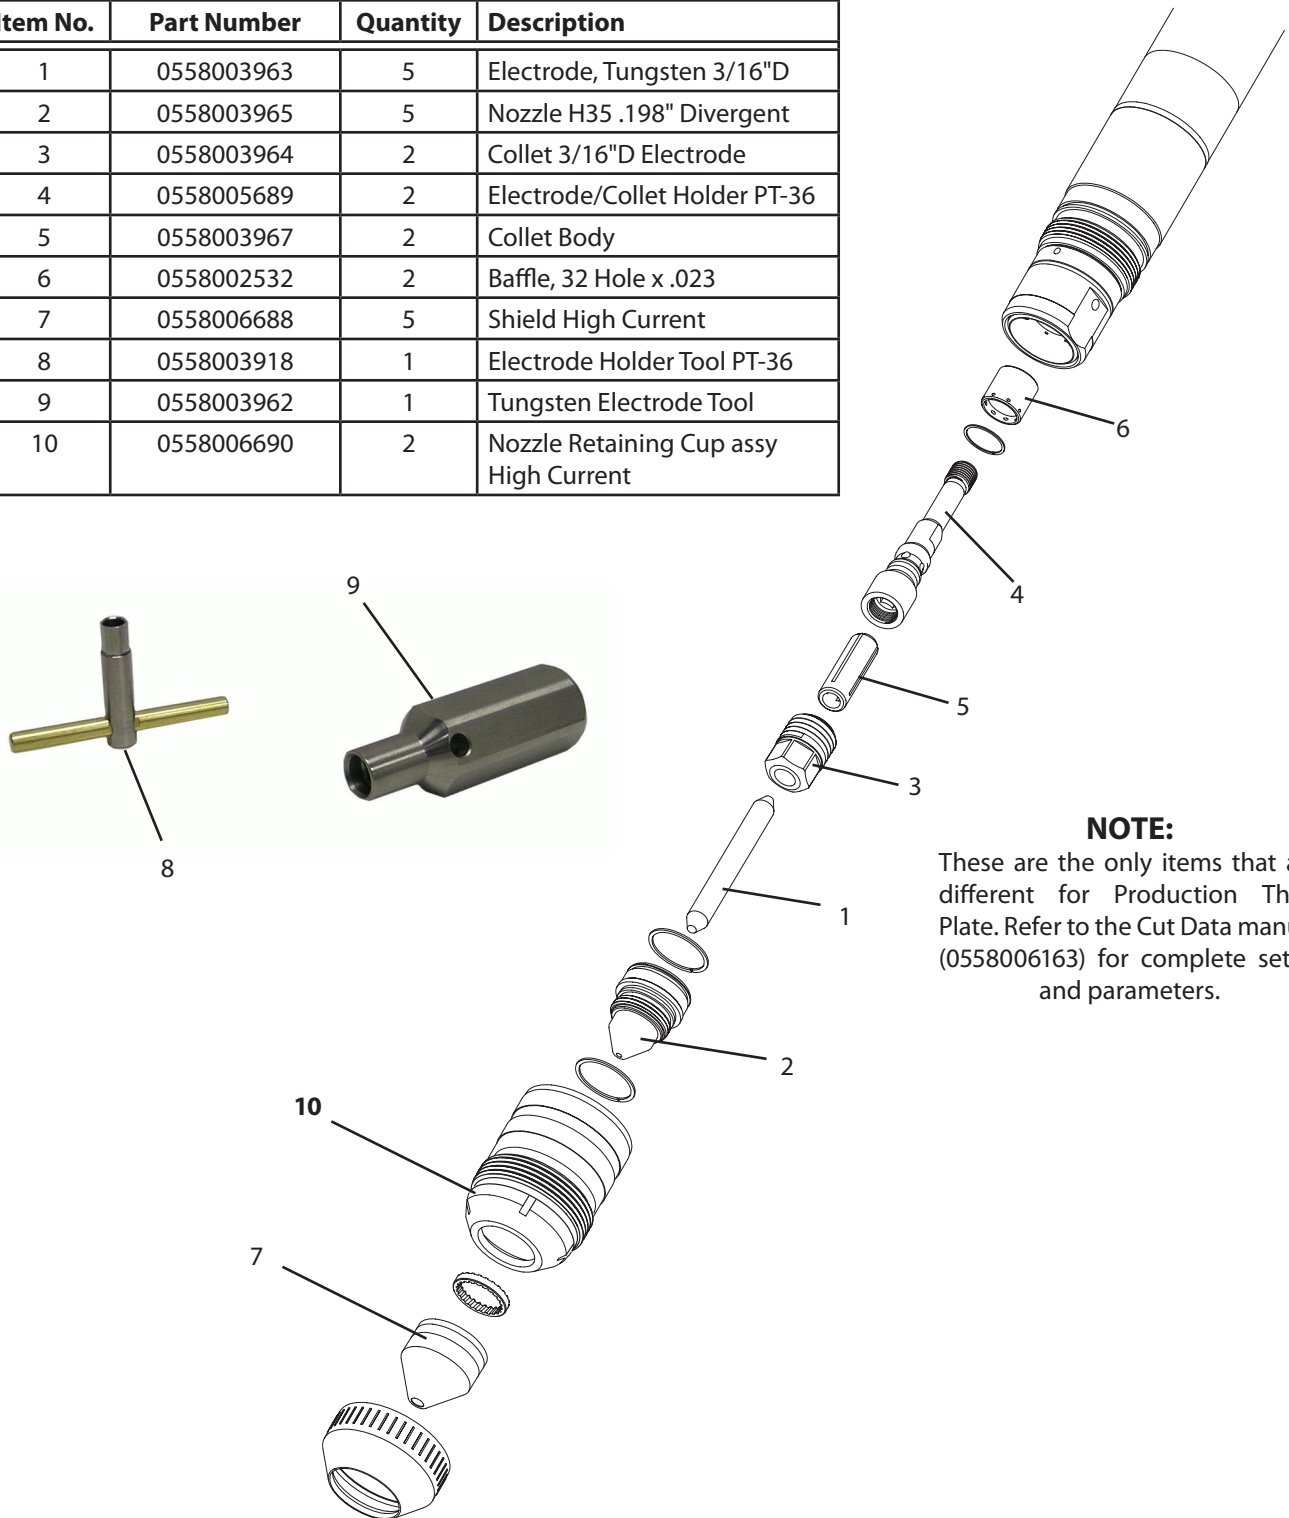

NOTE:

These are the only items that are different for Production Thick Plate. Refer to the Cut Data manual (0558006163) for complete setup and parameters.

PT-36R Torch Lead Sets

Item No.	Part Number	Description
1	0558007041	Lead Set PT-36R 4.5' (1.4m)
2	0558007042	Lead Set PT-36R 6' (1.8m)
3	0558007044	Lead Set PT-36R 7.2' (2.2m)
4	0558007045	Lead Set Beveling PT-36R 14' (4.3m)
5	0558007046	Lead Set PT-36R 15' (4.6m)
6	0558007047	Lead Set PT-36R 17' (5.2m)
7	0558007048	Lead Set PT-36R 20' (6.1m)
8	0558007049	Lead Set PT-36R 25' (7.6m)



NOTES

NOTES

REVISION HISTORY

1. Original release - 12/2006 - New manual number 0558006829 created for new versions of the PT-36R. PT-36R torch manual 0558006829 created to accompany torches for retrofit and not used in the m3 line.
2. Revision 12/2006 - Updated all kit quantities.
3. Revision 01/2007 - Added "Lead Set" p/n's to replacement parts section per PA6900.06.27.
4. Revision 04/2007 - Added speedloader info.
5. Revision 07/2007 - Chgd section 2.5.2 Minimum Coolant Flowrate: from: 1.4 USGPM (5.3 L/min) to: 1.0 USGPM (3.8 L/min) and Maximum Coolant Pressure at Inlet: from: 175 psig (12 bars) to: 200 psig (13.8 bars).
6. Revision 10/2007 - updated section 3.1.1, with plasma and shield gas hose info.
7. Revision 11/2007 - Section 2, Updated kit p/n's to remove 0558006006 and added changes per CN# 073200. Removed gas specs info for compressed air.
8. Revision 05/2008 - Updated spare parts kits per CN# 083073.
9. Revision 11/2010 - Added "Direct Connect" p/n's to family list.
10. Revision 02/2011 - Updated p/n's to 10 digit format.

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe

AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB
Copenhagen-Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03

ESAB Automation Ltd

Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260

NORWAY

AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22

ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55

North and South America

ARGENTINA

CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.
Mississauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific

CHINA

Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63

Representative offices

BULGARIA

ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA-CIS

ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80

ESAB Representative Office

St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com



ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000

www.esab.com

